

# 사용설명서

## AC 소형 표준모터

AC SMALL STANDARD MOTORS

### ▶ 단자박스 부착형 모터

TERMINAL BOX TYPE MOTOR



**SPG Co., Ltd.**

<http://www.spg.co.kr>

# 21C, for world geared motor!

1. KOREAN (한국어)	.....	P.1
2. ENGLISH	.....	P.16
3. JAPANESE	.....	P.35
4. CHINESE	.....	P.50

## SMALL STANDARD MOTOR SERIES


- INDUCTION MOTOR (인덕션 모터)
- REVERSIBLE MOTOR (리버시블 모터)
- ELECTRO-MAGNETIC BRAKE MOTOR (전자브레이크 부착 모터)
- TERMINAL BOX MOTOR (단자박스 부착 모터)
- SPEED CONTROL MOTOR (속도 조정용 모터)
- PACK IN TYPE SPEED CONTROL MOTOR  
(속도 조정기 부착 일체형 모터)
- STANDARD GEAR HEAD (모터용 감속기)
- SPEED CONTROLLER (속도 조정기)
  - SR PACK TYPE (팩타입 일반 속도 조정기)
  - SS PACK TYPE (팩타입 고급 속도 조정기)
  - SH PACK TYPE (팩타입 고급 속도 조정기)
  - UNIT ANALOGUE TYPE (아날로그 속도 조정기)
  - UNIT DIGITAL TYPE (디지털 표시 속도 조정기)
- BRAKE PACK (모터 제동용 전기 브레이크)
  - CONTACT TYPE (접점 방식)
  - NON CONTACT TYPE (무접점 방식)
- OPTION
  - MOUNTING PLATE (취부판)
  - EXTENSION CABLE (연장선)
  - SURGE ABSORBER (SURGE전압 흡수용 회로)
  - EXTERNAL SPEED CONTROLLER (외부 속도 설정기)
  - BRAKING EXTERNAL RESISTOR (제동용 외부 저항기)

# SPG MOTOR 사용설명서

## 〈 목 차 〉

- 1. 제품 인수시의 확인 ..... P. 2
- 2. 제품의 특징 ..... P. 2
- 3. 주의사항 ..... P. 3
- 4. 시간 정격의 이해 ..... P. 3
- 5. 제품 설치 ..... P. 3
- 6. 접속 및 운전 방법 ..... P. 8
- 7. 구속시의 소손 보호에 관하여 ..... P. 11
- 8. OPTION품과의 조립 ..... P. 12
- 9. 비정상 동작 시 점검 항목 ..... P. 13
- 10. A/S 절차 안내 ..... P. 14

안녕하십니까? 에스피지 입니다.  
에스피지의 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.  
본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를  
잘 읽고, 제품에 관한 지식, 안전정보 그리고 주의사항  
전반에 관해 숙지 하신 후 바르게 사용하여 주십시오.  
읽으신 후에는 언제든지 참고할 수 있도록 반드시  
일정 장소에 보관하여 주십시오.

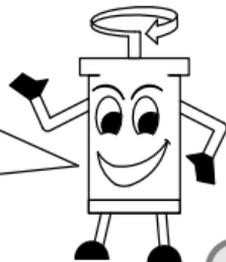

# 1. 제품 인수시의 확인

## 1.1 제품의 확인

다음과 같은 부품이 모두 갖추어져 있는지 확인하여 주십시오.  
만일, 부족할 경우나 파손되어 있을 경우에는 본사 영업부나  
대리점으로 연락하여 주십시오.

- 모터(MOTOR) ----- 1대
- 캐패시터(CAPACITOR) ----- 1개(단상 모터)
- 사용 설명서 ----- 1부

## 1.2 품명 확인

제품 인수시 명판을 보시고 모터와  
콘덴서와의 조합을 확인하여 주십시오.

모터의 품명, 전압, 출력, 콘덴서  
용량은 명판 기재 사항을 보시고 확인하여 주십시오.



# 2. 제품의 특징

- ① 단자 박스 부착형 모터(TERMINAL BOX TYPE MOTOR)
  - 단자 박스에 의해 모터의 구출선등 충전부가 밀폐되어 먼지, 수분으로부터 보호합니다.
  - 따라서 내환경성이 중요시되는 곳에서 사용이 용이합니다.
  - 또한 GASKET을 사용하여 확실하게 밀폐되어 있습니다.
  - 당사의 단자 박스 TYPE은 T TYPE(단자 블록), T1 TYPE(PCB용 단자 블록)과 T2 TYPE(CONDUIT)의 3가지가 있습니다.
  - 당사의 T TYPE 단자 박스의 기기보호구조에 대한 등급은 IP54로 되어 있습니다.
  - COMPACT 한 설계로 되어 있습니다.
  - GROUND 단자가 부착되어 있습니다. 단, □60, □70 크기의 모터 일부는 접지가 단자 박스 내부에 설치되어 있지를 않습니다. 모터 외부에 설치하여 사용하십시오.
  - 배관에 편리한 구조로 되어있어 결선시 작업성이 뛰어나며, 케이블이 확실하게 고정되어 케이블 배선 후 인장력이 높습니다.

### 3. 주의사항

#### 3.1 설치상의 주의사항

- 폭발성 물질, 인화성 가스의 주변, 부식성 물질, 물이 튀는 장소, 가연성 물질 근처에서는 사용하지 마십시오.
- 리드선을無理하게 굽히거나, 잡아 당기거나, 끼우지 마십시오.
- 모터는 클라스 I기기만 사용하여 주십시오.
- 제품에 손이 닿지 않도록 보호기(Encloser)를 설치해 주십시오. 제품에 손이 닿을 경우는 반드시 보호접지를 설치하고, 보호접지용 단자를 이용해 확실하게 접지하여 주십시오.
- 설치하는 전문 지식이 있는 사람이 하여 주십시오.

#### 3.2 운전상의 주의사항

- 모터는 통상 운전상태에서 표면 온도가 70°C를 초과할 경우가 있습니다. 운전중 모터에 접근 가능할 경우에는 오른쪽 그림의 경고 스티커를 확실히 보이는 곳에 붙여 주십시오.
- 과열 보호장치(THERMAL PROTECTOR)가 부착된 모터의 검사 및 기타 작업을 행할 경우에는 반드시 사전에 전원을 꺼 주십시오. 과열 보호장치 장착 모터는 온도가 일정 수준 이하로 내려가면, 자동적으로 재시동됩니다.
- 사용하는 LEAD WIRE는 AWG NO.24~AWG NO.10 (0.25mm<sup>2</sup> ~ 4.0mm<sup>2</sup>)을 사용하여 주십시오. 이때 LEAD WIRE 탈피 길이는 5~8mm로 하여 주십시오.



### 4. 시간 정격의 이해

#### 4.1 인덕션 모터

인덕션 모터는 연속운전이 가능합니다.

#### 4.2 리버시블 모터

리버시블 모터는 연속운전 권장 시간이 30분입니다.  
(30분 정격: 명판에 '30min.' 이라고 기재되어 있습니다.)

### 5. 제품 설치

#### 5.1 설치 조건


이 범위가 아닌 곳에서 사용하시면 제품이 파손될 우려가 있습니다.  
• 육내 (본 제품은 기기 장착용으로 설계 제조된 것입니다.)

- 주위 온도가 -10°C ~ +40°C 인 곳.
- 주위 습도가 85% 이하 인 곳. (결로 없는 곳)
- 폭발성 가스, 인화성 가스, 부식성 가스의 영향을 받지 않는 곳.
- 연속적인 진동, 과도의 충격을 받지 않는 곳.
- 직사광선을 받지 않는 곳.
- 먼지가 쌓이지 않는 곳.
- 표고 1,000m 이하인 곳.
- 물, 오일 등이 튀지 않는 곳.
- 방열이 잘 되는 곳.

## 5.2 모터(MOTOR)의 설치

■ 모터 출력축의 형상에 따라 설치 방법이 달라집니다.

### 5.2.1 치절 샤프트(SHAFT) TYPE

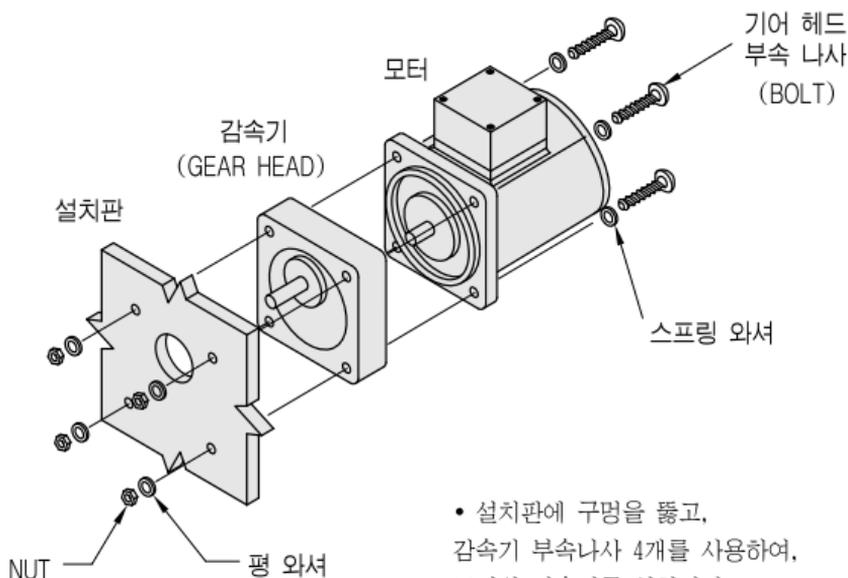


- 설치판에 구멍을 뚫고, 감속기 부속나사 4개를 사용하여, 모터와 감속기를 설치면에 고정시켜 주십시오.
- 이때, 모터 플랜지면과 감속기 조립면에 틈이 생기지 않도록 주의하여 주십시오. 설치의 상세한 내용에 대해서는 별매의 감속기 사용 설명서를 참조하여 주십시오.



주의) 감속기는 모터와 동일한 치절 샤프트 사양을 사용하여 주십시오.

## 5.2.2 동근 샤프트(SHAFT) TYPE

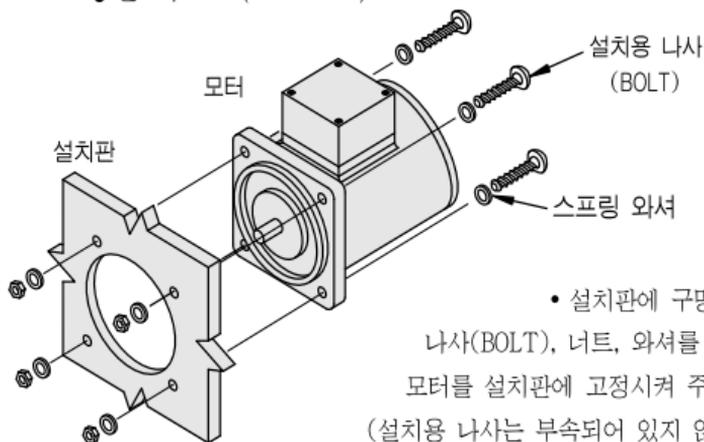


- 설치판에 구멍을 뚫어서, 나사(BOLT), 너트, 와셔를 사용하여 모터를 설치판에 고정시켜 주십시오. (설치용 나사는 부속되어 있지 않습니다.)

이때, 모터 설치면과 설치판에 틈이 생기지 않도록 주의하여 주십시오.

**!** 주의) 설치 구멍에 모터를 비스듬히 삽입하거나, 무리하게 장착하지 마십시오. 플랜지 삽입구에 흠이 생겨 모터가 파손될 우려가 있습니다.


### ■ 설치 나사

모터크기	볼트 치수		권장 조임 TORQUE
	S	SG	
□ 60	M4	M4	2.0N·m(20kgf·cm)
□ 70	M5	M6	2.5N·m(25kgf·cm)
□ 80	M5	M6	2.5N·m(25kgf·cm)
□ 90	M6	M8	3.0N·m(30kgf·cm)

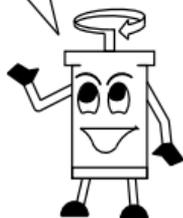


## 5.2.3 냉각 팬(FAN) 부착 모터

- 냉각팬 부착 모터를 장치에 설치할 경우에는, 모터 뒷부분의 냉각 흡입구가 막히지 않도록 팬커버의 뒷쪽을 10mm 이상 떼어 놓거나, 환기 구멍을 뚫어 주십시오.

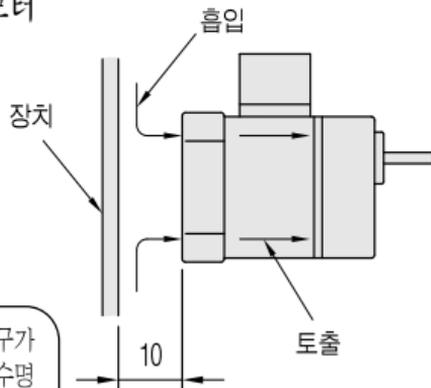

**!** 주의) 냉각 흡입구가 막히면 모터의 수명 저하 및 파손의 원인이 됩니다.


### 5.3 캐패시터 (CAPACITOR) 설치

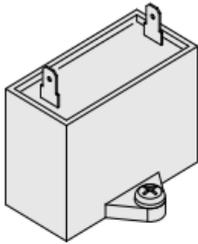


- 제품에 포함된 캐패시터 용량이 모터 명판에 기재되어 있는 용량과 맞는지 확인하신 후, 캐패시터의 설치를 행하여 주십시오.
- 캐패시터의 설치에는 M4의 나사를 사용하여 주십시오.  
(설치용 나사는 미포함)



주의) •설치용 나사의 조임 토크(TORQUE)는 캐패시터의 과손방지를 위해 1N m(10Kg cm) 이하로 하여주십시오.  
•모터에서 10cm 이상 떼어 놓아 주십시오. 그렇지 않으면 모터의 열에 의해 캐패시터 수명이 짧아 집니다.

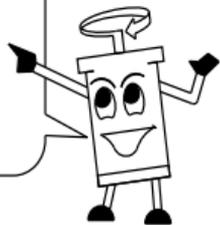



### 5.4 오링(O-RING) 삽입 모터의 조립

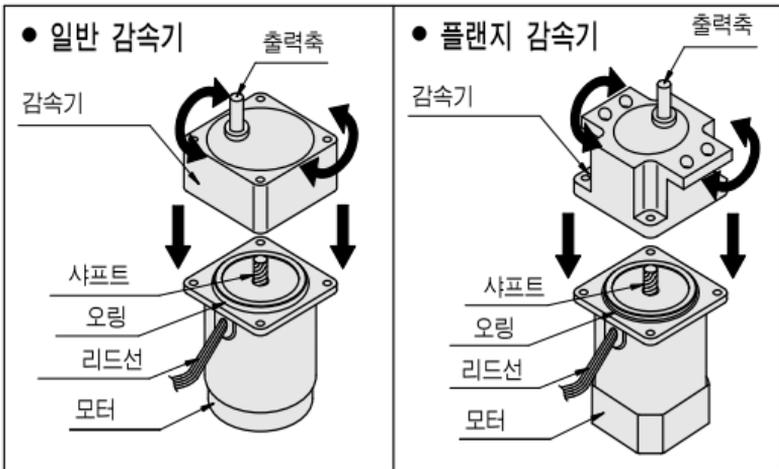

#### ○ 조립 순서

1. 모터 샤프트부를 위로 하고, 모터의 리드선이 인출된 방향과 감속기의 출력축 방향의 조립 위치 선정을 하십시오.
2. 모터의 샤프트부 기어(GEAR)와 감속기 내부의 기어(GEAR)가 강하게 닿거나 부딪히지 않도록 감속기를 좌,우로 조금씩 회전시키면서 서서히 조립해 주십시오.
3. 모터와 감속기의 SET 조립시에는 부속의 설치용 나사를 사용하여 주십시오.
4. 모터의 조립면에 오링(O-RING)이 삽입되어 있습니다. 감속기를 삽입하여도 모터와 감속기 사이가 밀착되지 않고 틈새가 생기므로 이것은 정상적인 현상입니다.

- 우측 약도를 참고하여 조립용 나사 4개소를 대각선으로 체결하여 주십시오.
- 체결시 모터와 감속기사이 틈새가 없도록 충분히 체결하여 주십시오.

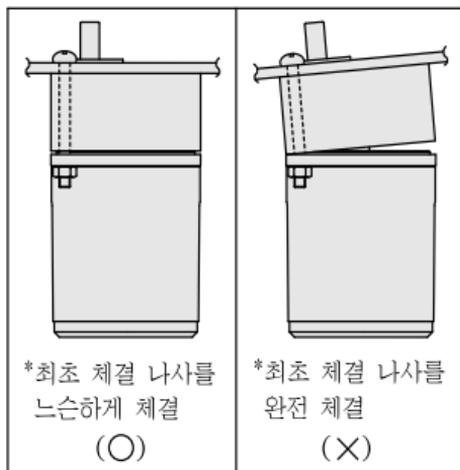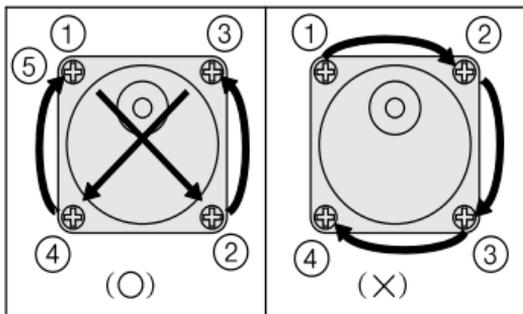


**⚠ 주의**

(좌측 약도 참조)최초 체결 나사를 강하게 완전 체결하게 되면 반대쪽 반대쪽 체결부가 오링의 탄성에 의해 많이 뜨게 됩니다. 반드시 최초 체결하는 나사는 느슨하게 체결하여 주시고, 위의 약도를 참조하여 대각선 체결 후 5번째에 다시 최초 체결 나사를 완전히 체결하여 주십시오.




**주의)** 모터와 감속기를 무리하게 조립하면 모터 샤프트의 기어(GEAR) 및 감속기 내측 기어에 찍힘, 굽힘등의 상처가 생겨 소음 및 이상음 발생과 수명저하의 원인이 될 수도 있습니다.

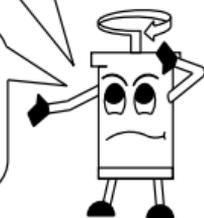

## 5.5 모터의 접지선 연결 방법

### 5.5.1 인증 취득 모터


- 접지선이 내부에 연결이 되어 있습니다.
- 아래의 접지 방법은 일부 □60 3W,6W, □70 15W 모터중 모터 측면에 접지 나사가 있는 경우입니다.

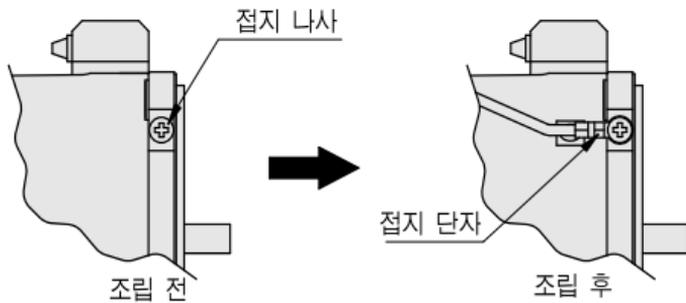

- 접지단자 연결시 접지 나사를 풀고 접지 단자를 접지선 사용 방향에 맞게 위치한 후 접지 나사로 체결하여 연결해 주십시오.
- 접지선(EARTH WIRE)은 MOTOR 구입시 기본으로 제공 됩니다.


## 5.5.2 일반 모터(MOTOR)

- 아래의 접지 방법은 단자 박스 내부에 접지부가 없는 제품에만 해당됩니다.

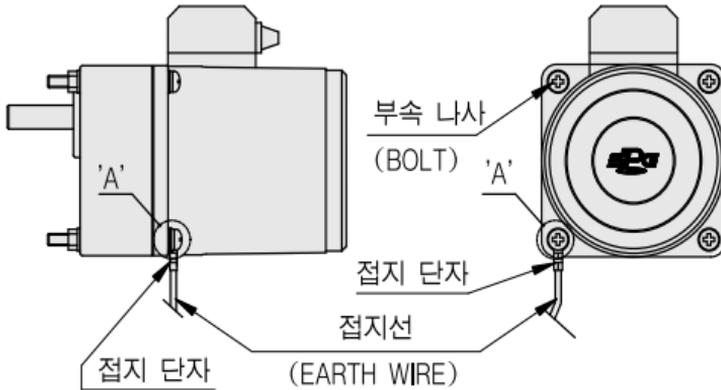

- 접지단자 연결시 'A'부 의 부속 나사(BOLT) 밑의 하우징 페인트를 벗겨내고 연결하여 주십시오. 페인트를 벗겨내지 않고 접지선을 연결하면 접지(EARTH)가 되지 않습니다.
- 접지선은 AWG#18(0.75mm<sup>2</sup>)이상의 와이어를 사용해 주십시오.

일반 모터인 경우에는  
접지선(EARTH WIRE)이 제공되지 않습니다.  
접지가 필요한 경우에는 별도의 접지선을  
구입하여 접지해 주십시오.

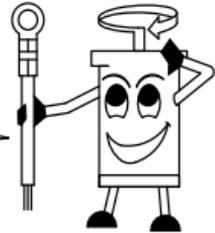


## 6. 접속 및 운전방법


### 6.1 접속

#### 6.1.1 접속부의 절연

- 모터는 「결선도」에 따라 접속하여 주십시오.
- 모터 리드선과 전원 접속부, 콘덴서 단자 접속부 등의 모든 접속부는 절연 처리를 하여 주십시오.

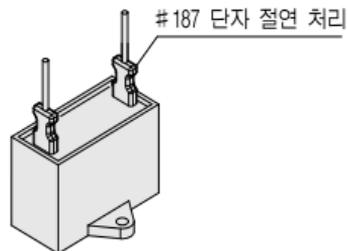

캐패시터 (CAPACITOR) 또는 콘덴서

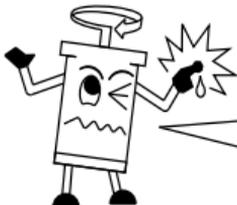


**주의** 모든 접속부의 접속 및 절연 처리는 반드시 전원이 차단된 상태에서 행하여 주십시오. 감전이나 갑작스런 모터의 기동으로 사고가 발생할 수 있습니다.

## 6.1.2 TERMINAL BOX 구조도

### (1) TERMINAL BLOCK BOX TYPE (T TYPE)


◎ □60 ~ □70

◎ □80 ~ □90

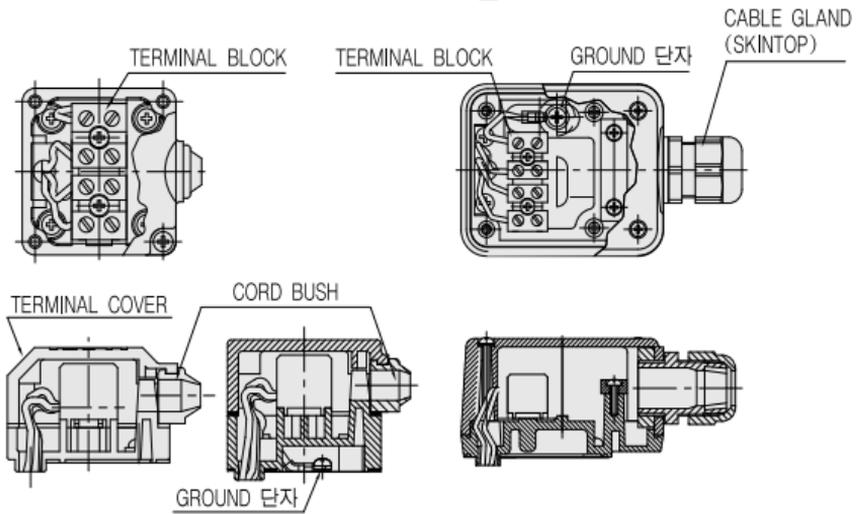


### (2) PCB TERMINAL BOX TYPE (T1 TYPE)

◎ □80 ~ □90

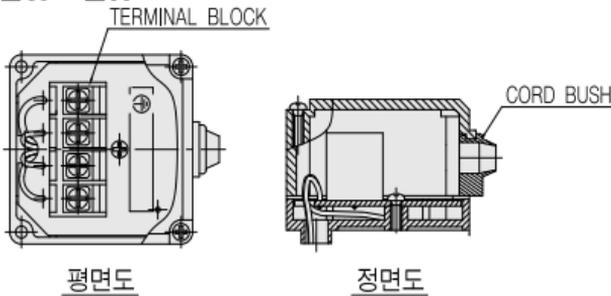

### (3) CONDUIT TYPE (T2 TYPE)


◎ □80 ~ □90

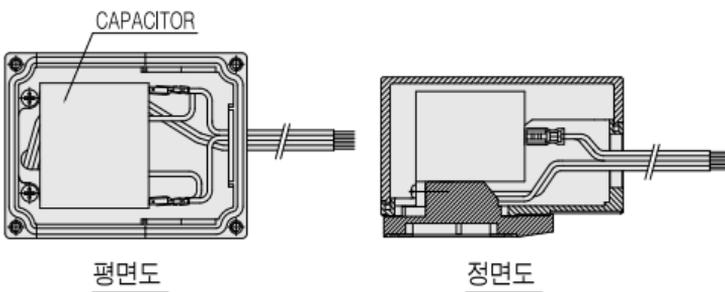


## 6.1.3 결선도

- 회전 방향은 모터 출력축 측에서 바라본 기준으로 시계방향을 C.W, 시계의 반대방향을 C.C.W로 하고 있습니다.

◎ 단상 4선용 모터

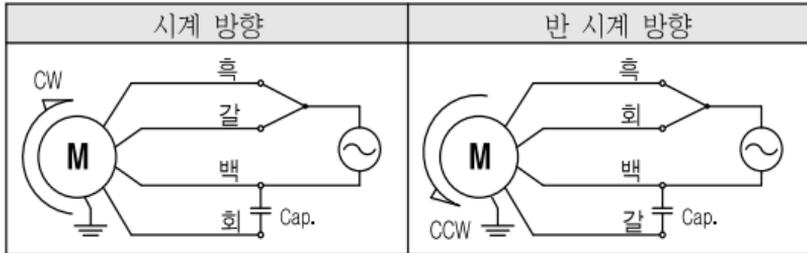

◎ 단상 3선용 모터

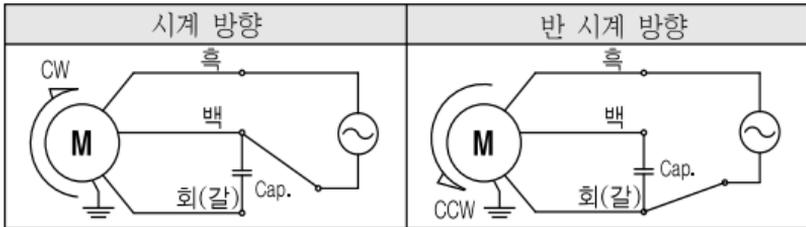


주) T.P. 부착 모터의 결선 방법도 동일합니다.

\*Cap. 이란? - CAPACITOR의 약자입니다




◎ 삼상 모터

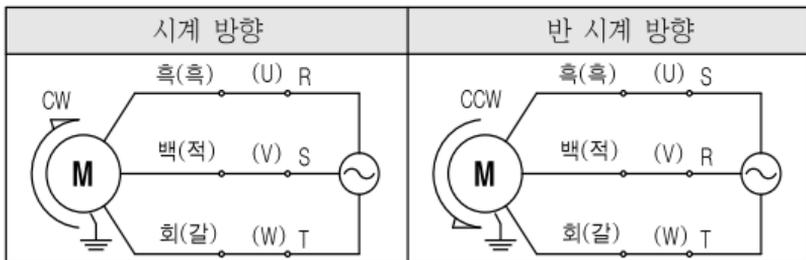

주) ( )의 색상은 삼상 400V계열 모터의 결선도입니다.

- 주의) • 본 모터의 절연등급은 일반 모터 E종, 인증 취득 모터 B종입니다.
- ⚠ 모터 운전 중에는 모터 케이스의 온도가 90°C를 초과하지 않는지 확인하여 주십시오. 90°C가 넘는 온도로 모터를 운전하시면 권선, 볼베어링이 현저하게 열화되어 수명이 짧아집니다. 모터 케이스의 온도는 모터 표면에 온도계를 고정시켜 계측할 수 있습니다. 또, 서모 테이프 또는 열전대를 사용하여 계측할 수도 있습니다.


- 단상 인덕션 모터의 회전방향의 교체는 모터가 완전히 정지한 후 행하여 주십시오. 그렇지 않으면, 회전 방향이 바뀌지 않거나 약간 시간이 걸릴 경우도 있습니다.
- 단상 모터는 부속되어 있는 캐패시터(CAPACITOR)를 사용하여 모터가 가동된 후에도 캐패시터는 항상 접속하여 주십시오.

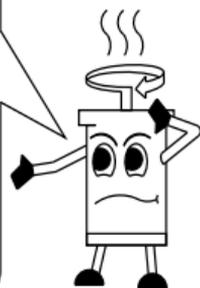


## 6.2 TERMINAL 부의 조립 방법

### 6.2.1 TERMINAL BLOCK BOX TYPE(T TYPE)

◎ □80 ~ □90

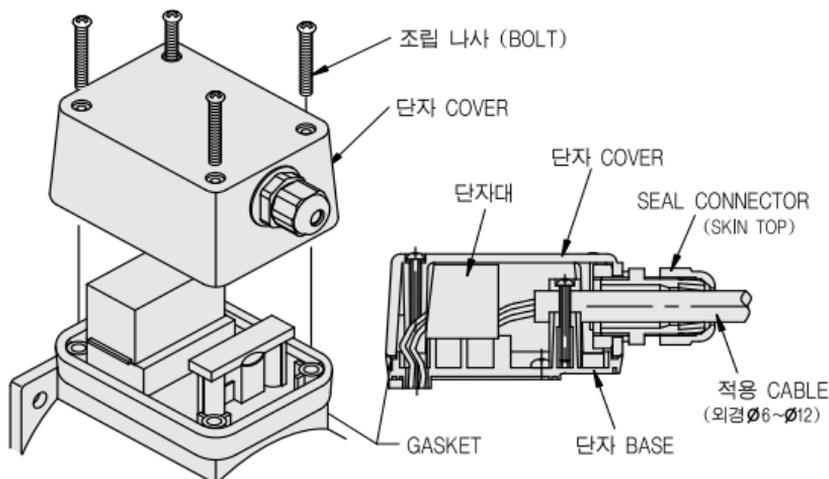


◎ □60 ~ □70

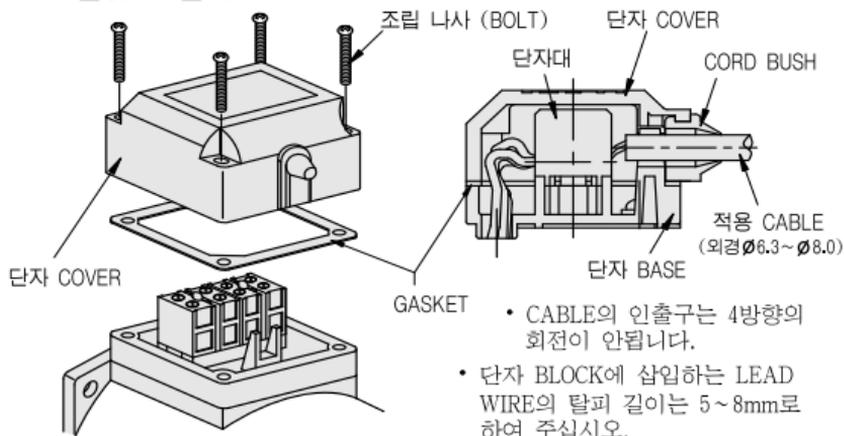


### 6.2.2 PCB TERMINAL BOX TYPE(T1 TYPE)

◎ □80 ~ □90

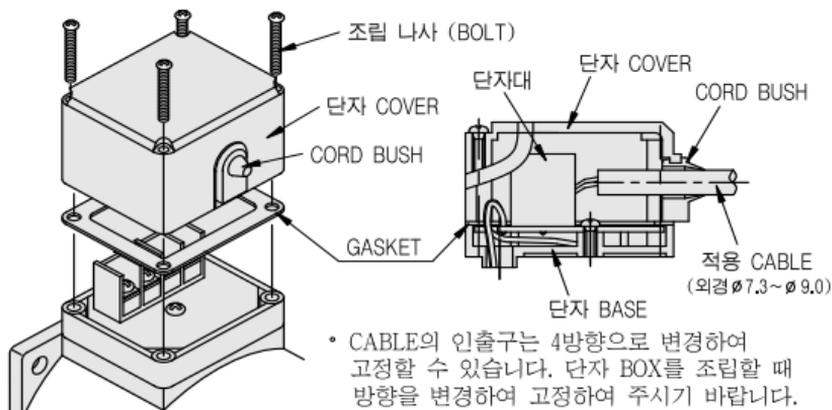

- 적용 압착 단자
- CABLE을 단자대에 접속할 때에는 가능한 압착 단자를 사용하여 주십시오.

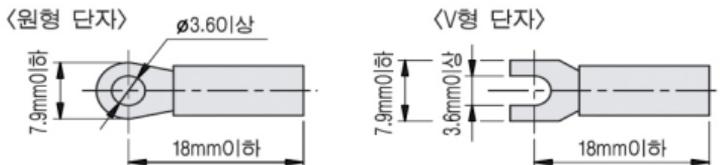

### 6.2.3 조립시 주의 사항

#### ① 단자 COVER 조립시의 권장 조임 TORQUE

모터 크기	권장 조임 TORQUE
□ 60 □ 70 mm	0.3N·m(3kgf·cm)~0.6N·m(6kgf·cm)
□ 80 □ 90 mm	0.5N·m(5kgf·cm)~0.8N·m(8kgf·cm)

#### ② 주의 사항

- 조립도에 표시된 CABLE의 외경을 준수하여 주십시오.
- 단자 COVER와 단자 BASE 사이에 이물질을 끼워넣지 않도록 하여 주십시오.
- 단자 BOX는 방수성을 유지하기 위해 단자 COVER와 단자 BASE 사이에 고무 GASKET을 사용하고 있습니다.
- 조립시 고무 GASKET이 빠지거나 손상되지 않도록 주의하여 주십시오.


## 7. 구속시의 소손 보호에 관하여

### 7.1 소손 보호

- 본 모터는 모터가 어떤 원인으로 이상 발열하여 소손되는 것을 방지하기 위한 기능을 갖추고 있습니다.  
보호 방식에는 다음의 2가지가 있습니다.

### 7.2 THERMAL PROTECTOR(T.P.) 방식

- 규정 온도가 되면, 내장 과열 보호장치(THERMAL PROTECTOR)가 작동하여 모터는 정지합니다.
- 자동 복귀형이기 때문에, 모터의 온도가 내려가면 자동으로 운전を 재개합니다.
- 점검 작업은 반드시 전원 차단 후 진행하여 주십시오.  
THERMAL PROTECTOR 동작 온도 :  $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$  또는  $130 \pm 5^{\circ}\text{C}$

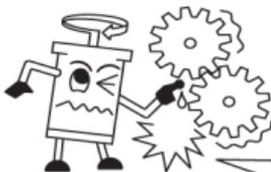

**주의**) T/P 작동시 전원을 끄지않고 점검 작업을 하면 모터의 갑작스런 기동에 의하여 사고가 발생할 수도 있습니다. 반드시 전원이 꺼진 상태에서 점검 작업을 하시기 바랍니다.


### 7.3 IMPEDANCE PROTECTOR 방식

- 이상시에 구속 상태가 되면 권선 IMPEDANCE가 커져서, 모터로의 입력을 억제하여 모터 권선이 소손되지 않도록 설계되어 있습니다.


## 8. OPTION 품과의 조립

### 8.1 취부 판(MOUNTING PLATE)의 조립


#### 8.1.1 치절 샤프트(SHAFT) TYPE

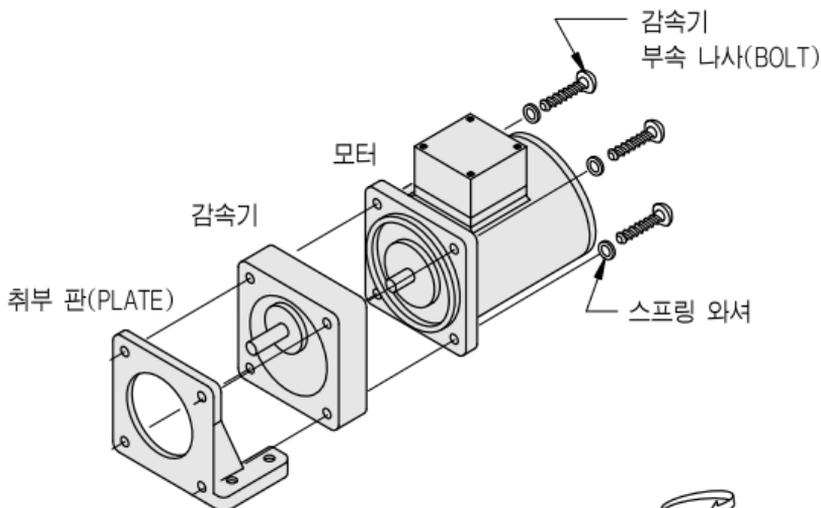


**!** 주의) 모터 플랜지면과 감속기의 조립면에 틈이 생기지 않도록 주의하여 주십시오.  
모터의 샤프트부 기어(GEAR)와 감속기 내부의 기어가 강하게 닿거나 부딪히지 않도록 주의하여 조립하십시오.

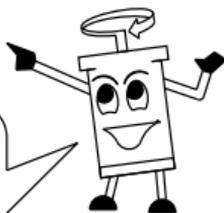

#### 8.1.2 등근 샤프트(SHAFT) TYPE

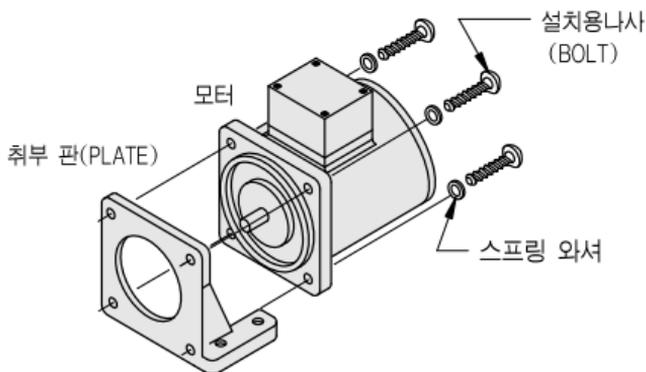

## 9. 비정상 동작 시 점검 항목

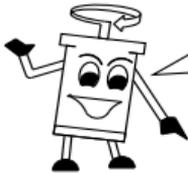


- 모터가 정상적으로 작동하지 않을 경우는, 아래표를 참고로 점검하여 주십시오.  
점검 결과가 모두 정상임에도 불구하고 모터가 바르게 작동하지 않을 경우는 수리, 분해, 개조를 하지 마시고, 가까운 본사 영업부나 대리점으로 연락하여 주십시오.

현 상	확 인 내 용
모터가 회전하지 않는다. 또는, 저속으로 회전한다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 모터에 정격 전압이 가해져 있습니까?</li> <li>② 전원과의 접속은 바르게 연결되어 있습니까?</li> <li>③ 부하가 너무 크지 않습니까?</li> <li>④ 단자대나 압착단자를 사용하여 연장하고 있을 경우 접속불량인 곳은 없습니까?</li> <li>⑤ 부속 캐패시터 또는 명판에 기재되어 있는 용량의 캐패시터가 '결선도' 대로 접속되어 있습니까?</li> <li>⑥ 단자 박스내의 단자대에 리드선이 제대로 접속되어 있습니까?</li> </ol>
모터가 회전했다가 안했다가 한다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 전원과의 접속은 바르게 되어 있습니까?</li> <li>② 단자대와 압착단자를 사용하고 있을 경우 접속불량인 곳은 없습니까?</li> <li>③ 부속 캐패시터 또는 명판에 기재되어 있는 용량의 캐패시터가 '결선도' 대로 접속되어 있습니까?</li> </ol>
역방향으로 회전한다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>① '결선도'와 다르게 접속되어있지 않았습니까? '결선도'를 다시 한번 확인해 보십시오.</li> <li>② 감속기의 감속비에 따라서 감속기 출력축의 회전방향이 달라집니다. 감속기의 사용 설명서를 참조하여 주십시오.</li> <li>③ 부속 캐패시터 또는 명판에 기재되어 있는 용량의 캐패시터가 '결선도' 대로 접속되어 있습니까?</li> <li>④ 보는 방향이 틀리지 않습니까? 모터 출력축 쪽에서 볼 때 회전방향을 시계방향 또는 반시계 방향이라고 하고 있습니다.</li> </ol>
모터가 너무 뜨겁다. (모터 케이스 온도가 100°C를 초과하고 있다.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 모터에 정격 전압이 가해져 있습니까?</li> <li>② 주위 온도범위 (+40°C)를 초과하고 있지 않습니까?</li> <li>③ 부속 캐패시터 또는 명판에 기재되어 있는 용량의 캐패시터가 '결선도' 대로 접속되어 있습니까?</li> </ol>
이상한 소리가 들린다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 모터와 감속기를 바르게 장착해 두었습니까? 감속기의 사용 설명서를 참조하여 주십시오.</li> <li>② 모터와 동일한 치질 샤프트 TYPE 감속기를 장착하고 있습니까?</li> </ol>

## 10. A/S 절차안내



에스피지 에서는 접수된 제품의 불량 내용 및 귀책을 판단하여 무상 또는 유상 수리로 A/S를 처리하고 있으며, 불량에 따라 제품을 교환하여 드릴수도 있습니다.

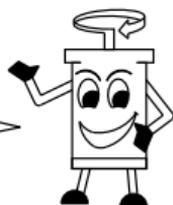

**\* 대리점 안내**

- 각 지역 대리점은 SPG 홈페이지 ([www.spg.co.kr](http://www.spg.co.kr)) 에서 확인하실 수 있습니다.

◎ 구입 제품의 CAD 도면이 필요하신 분은 홈페이지에 접속후 DOWN LOAD 하시기 바랍니다.

※ 제품의 성능개선을 위하여 사양 및 외관은 고객에게 통보없이 변경될수 있습니다.  
기타 자세한 문의사항은 본사 기술부, 영업부로 연락바랍니다.



**SPG Co., Ltd.**

<http://www.spg.co.kr>

■ 본 사

인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45  
(고잔동, 남동공단 67B 12L)

TEL : 82-32-820-8271~5 FAX : 82-32-821-0383

## 〈 Table of Contents 〉

1. Safety Precautions .....	P. 17
2. Checking Contents .....	P. 18
3. Duty of Motor .....	P. 19
4. Installation .....	P. 19
5. Assembly a Gearhead with O-ring .....	P. 22
6. Connection .....	P. 23
7. Structure of Terminal Box .....	P. 25
8. Overheat Protection .....	P. 30
9. Mounting onto Brackets .....	P. 31
10. Troubleshooting .....	P. 32
11. Warranty Information .....	P. 34

## 1. Safety Precautions

### 1.1 General Precautions

The precautions indicated below are intended to prevent danger or injury to the user and to display the correct use of the product. Failure to read and understand these precautions can result in serious, or possibly even fatal, injury and/or damage to the product, related equipment, and systems.

- Only qualified personnel should work on installing, wiring, operating, handling and inspecting the product.
- Do not use the product in explosive, flammable, or corrosive environments.
- Do not use in areas exposed to splashing water or near combustibles.
- Do not forcibly bend, pull, or pinch the cable.
- Only use the motor for class I equipment to prevent the risk of electric shock.
- For the Safety measure against electric shock, install the product within an 'enclosure' in order to avoid direct contact with hands.
- Always connect the protective earth terminals of the motor to the protective earth and ground securely to prevent electric shock.

### 1.2 Operating Precautions

- The surface of the motor may exceed 70°C (158°F) under normal operating conditions. Display the following warning sign where it is clearly visible to any personnel at all times. Failure to do so may result in electric shock or burn.
- Always turn off the power before performing maintenance/inspection of the thermally-protected (TP) installed motor. If the motor is left on, the motor may automatically begin operating when the temperature falls because the motor is thermally protected.
- When the power is off, the electromagnetic brake attached to the motor is designed to "Hold" the load securely (current is still running), rather than stop a load in motion. The brake should not be used as a safety brake.
- A secondary brake should be installed to completely stop loads in motion.

## 2. Checking the Contents

### 2.1 Inspection

Inspect contents of the package thoroughly to ensure that all items below have been received:

- Motor ..... 1 piece
  - Capacitor (For single-phase motor only) ... 1 piece
  - User Manual ..... 1 copy
- Check the nameplate to verify that the specifications of the motor are in accordance with the power supply and equipment, including the correct part number, speed, voltage, and phase.
- If there are any missing items and/ or considerable damage has been discovered, contact a sales representative from whom the motor was purchased or the sales agent listed on the last page of this manual for assistance.

### 2.2 Product Features

- SPG offers 3 types of Terminal box motors: Terminal block motor (T), PCB Terminal block motor (T1), and the Conduit box motor (T2), all with the following features:
- T, T1 Type: The power cable is fixed with a cable clamp and seal connector and no terminal crimping is needed as the lead wires are directly inserted into the terminal block
  - T2 Type: It includes a capacitor in the conduit box for a single phase motor. No further wiring for capacitor is required.
  - A gasket is built-in to the motor for airtight secureness (IP54)
  - The motor is good for use in the aggressive environments of the industry
  - Compact style
  - The protective earth(PE) terminal is built-in to the terminal box (Not available for the 60 and 70mm frame size motor)
  - Maximizes work efficiency with ease of use wiring and connection
  - Offers high tensile strength due to secureness of cables

## 3. Duty of Motor

### 3.1 Terminal Box Type AC Induction Motor

The induction motor runs continuously in one direction

### 3.2 Terminal Box Type AC Reversible Motor

The reversible motor is designed to optimally perform for no more than 30 minutes at a time. If ran continuously, the motor will burn out.


## 4. Installation

### 4.1 Installation Conditions

To avoid failures, mechanical damages, and injuries, install products in areas under the following conditions:

- Indoors (The products are designed to attach to machines)
- Operating ambient temperature:  $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$  ( $+14 \sim 104^{\circ}\text{F}$ )
- Operating ambient humidity: under 85%
- No exposure to explosive, inflammable or corrosive gases
- No exposure to continuous vibration or excessive impact.
- No exposure to direct sunlight
- No exposure to splashing water, oil, or dust
- No exposure to radiation
- The maximum height must not exceed 1000m

### 4.2 Mounting a Gear Motor

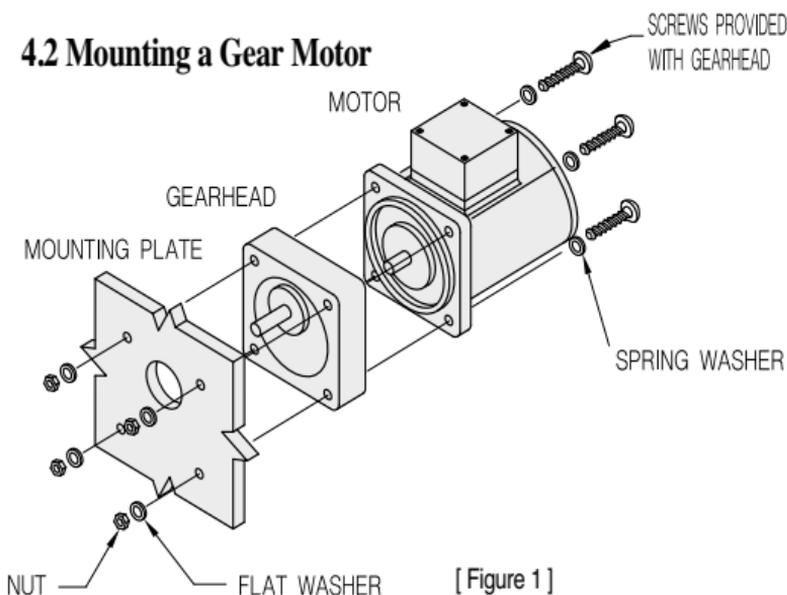


[ Figure 1 ]

- Drill holes in the mounting plate
- Align the gearhead and motor prior to mounting
- Assemble the gearhead and motor using the screws provided by the gearhead, and connect onto the mounting plate
- Secure all parts tightly by closing all gaps between the motor flange surface and the gearhead surface
- Refer to the gearhead operation manual for further details concerning mounting

[Note] Choose a gearhead with the same type of gear screw shaft as the motor.

### 4.3 Mounting a Motor

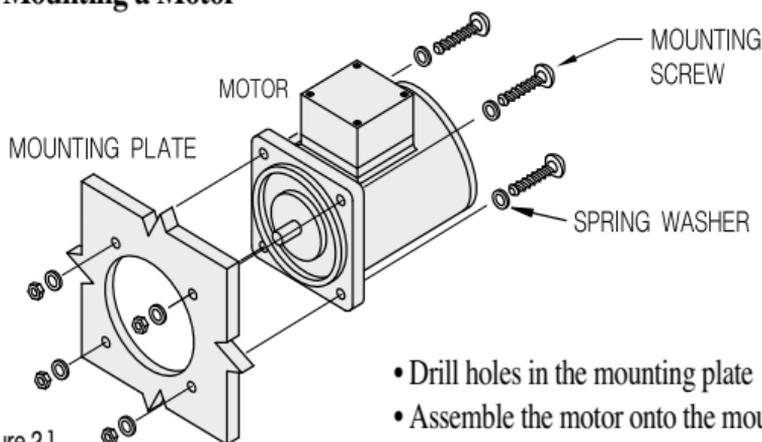

[ Figure 2 ]

- Drill holes in the mounting plate
- Assemble the motor onto the mounting plate (screws are not provided)
- Secure all parts tightly by closing all gaps between the motor flange surface and the mounting plate surface, using the tightening torque values as shown in the table below


[Note] Do not attempt to forcefully insert the motor onto the mounting plate.

Motor Frame Size (in)	Screw		Recommended Tightening Torque
	Standard motor	Global Type Motor	
60mm (2.36)	M4	M4	2.0N·m(20kgf·cm)
70mm (2.75)	M5	M6	2.5N·m(25kgf·cm)
80mm (3.15)	M5	M6	2.5N·m(25kgf·cm)
90mm (3.54)	M6	M8	3.0N·m(30kgf·cm)
104mm (4.09)	M8	-	3.0N·m(30kgf·cm)

[Table 1]

#### 4.4 Mounting a Motor with A Cooling Fan


- Mount a motor with a cooling fan 10mm from the surface of the equipment, like a mounting plate, or make a ventilation hole at the rear of the motor to ensure that the cooling inlet in the back of the motor cover is not blocked.

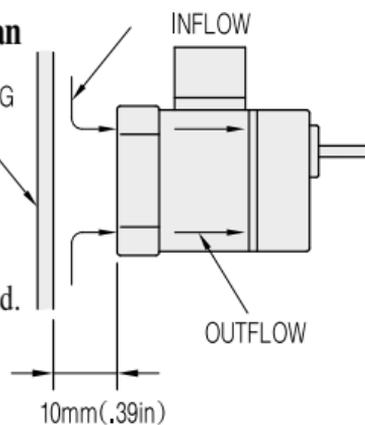

[Caution] Blocked cooling inlets shorten motor life and cause damages to the motor.

[ Figure 3 ]

#### 4.5 Mounting a capacitor (For single-phase motor only)

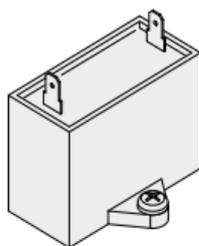

[ Figure 4 ]

- Prior to mounting, check the capacitor nameplate to make sure that it matches with the motor's capacitance to be applied.
- Use M4, or an equivalent screw to mount the capacitor. (screws not provided)

[Note]

- Tightening torque for the installation of a capacitor has a maximum value of 1N·m(10kgf·cm)
- Distance from the capacitor to the motor should be a minimum of 10cm (3.94 in). If placed closer, the capacitor's lifespan can be shortened.


## 5. Assembly a Gearhead with O-ring

### 5.1 Pre-assembly


- Make sure that the O-ring is inserted between the gearhead and motor, and is placed firmly in position
- Remove any particles of dust or other waste that may be clinging onto the O-ring or the pinion section of the motor and gearhead
- Do not pinch the O-ring when assembling the motor and gearhead

### 5.2 Assembly

[ Figure 5 ]

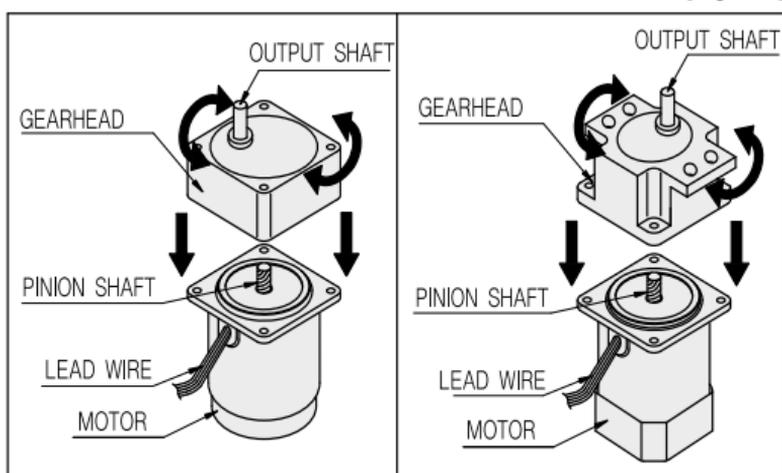


- Place the gearhead & motor faced upward and orient the motor with consideration to the direction of the lead wire to the equipment
- Insert the gearhead output shaft onto the motor pinion. Align the motor flange mounting holes with the gearhead flange.
- Ensure that the tip of the motor does not make contact with the teeth of the gearhead, and slightly turn the motor pinion clockwise and counterclockwise gently during assembly.
- Attach the gearhead and motor to the equipment using the mounting screws provided by the gearhead, as shown in the figure to the right.

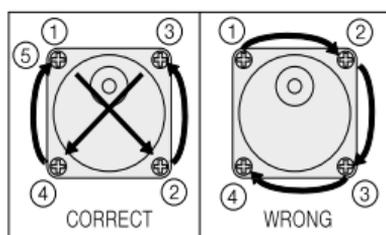

[ Figure 6 ]

- Rotate the motor clockwise and counterclockwise until there is no gap present between the motor flange and the gear flange.
- 4 screws are used to connect the gearhead to the motor flange. Slowly hand-tighten the screws in a diagonal sequence with care so as to not pinch the O-ring.
- Because the O-ring is placed onto the top of the motor, a small gap between the motor and gearhead is normal.

[ Figure 7 ]

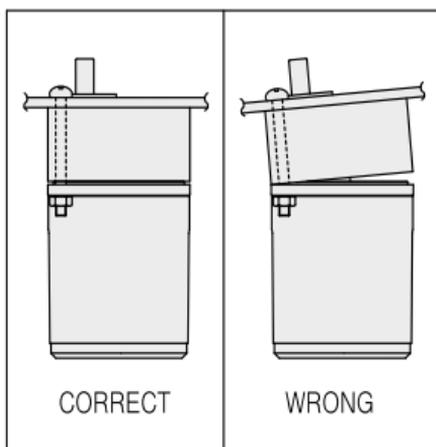

[Note] Excessive tightening of the screws can cause incomplete assembly, as shown in the figure to the left. To correctly assemble the apparatus, loosely attach all screws from the gearhead to the motor before securing all screws in place.

[Caution] Forced assembly of the motor and gearhead may cause erroneous noise or shorten the lifespan of the product.


## 6. Connection

### 6.1 Grounding

#### 6.1.1 A Motor containing a Protective Earth (PE)


- Connect the ground wire to the protective earth terminal inside the terminal box (T, T1).
- Connect the ground wire to the green lead wire in the conduit box (T2)

- Figure 8 below shows the grounding method for the terminal box motor of the 60mm frame size motor (3w, 6w) and the 70mm frame size motor (15w), for which the flat head bolt (PE bolt) is on the side.
- Loosen the flat head PE bolt and insert the earth terminal into the bolt, and tighten the PE bolt securely.

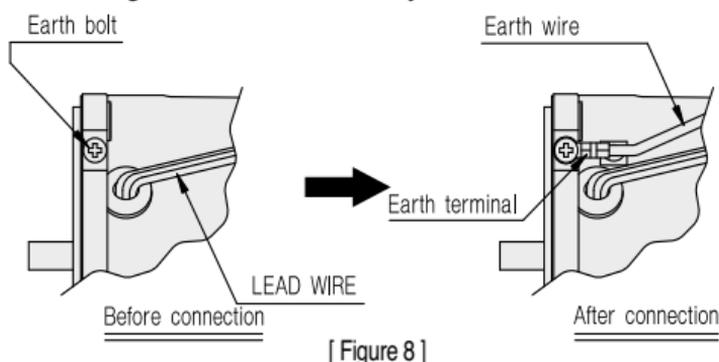

[Note] The earth wire is provided for free with purchase of a motor



### 6.1.2 A Motor without a Protective Earth (PE)

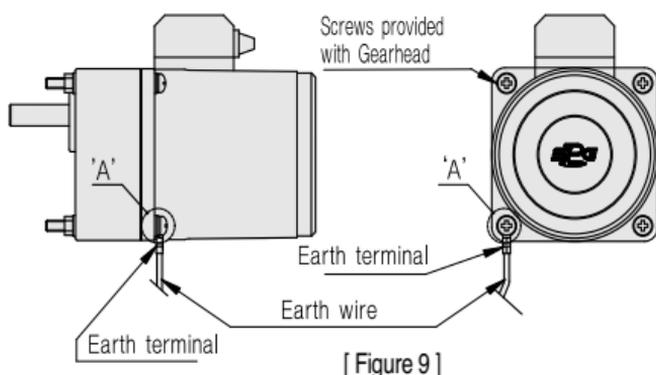

- Any one of the four mounting bolts can be used to attach the ground wire to the motor case.
- Prior to connecting the earth terminal, all protective coatings or paintings should be removed from the mounting hole areas around part 'A', which is where the earth terminal is located; otherwise, grounding will be interfered.
- No earth wire is provided for the motors without PE; for use, purchase a grounding wire thicker than AWG18.

## 6.2 Connecting a Capacitor

- Connect the lead wire of the motor to the capacitor as shown in the figure to the right.
- To prevent electric shock, all connectors, including the lead wire power and capacitor terminal connectors, should be insulated.
- Preserve capacitor when it is discharged.

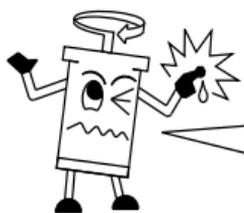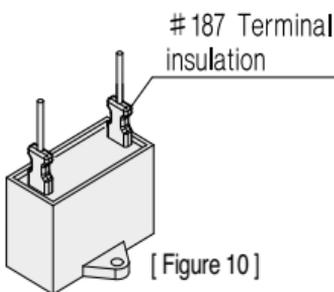

**⚠** [Caution] Do not wire any connections or insulate the capacitor while the power is on. To observe maximum safety procedures, always turn the power off before carrying out these operations. Failure to do so may result not only in faulty operations and damage to equipment, but also in personal injury.

## 7. Structure of Terminal Box

### 7.1 Types of Terminal Boxes

[NOTE] For descriptions of the different types of terminal box motors, refer to section 2.2 Product Features.


- Terminal Block Box Type (T Type)

MOTOR FRAME

60mm(2.36in),70mm(2.76in)

MOTOR FRAME

80mm(3.15in),90mm(3.54in),104mm (4.09in)


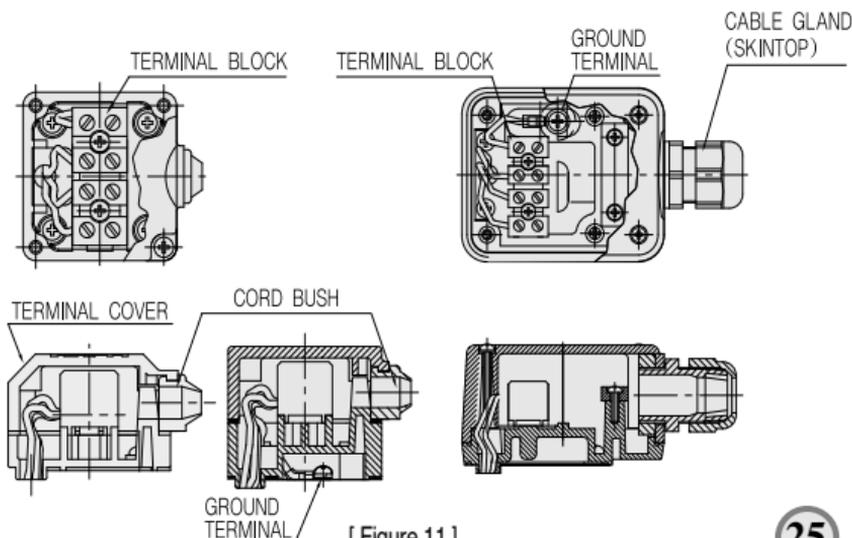


- PCB Terminal box Type (T1 Type)

**MOTOR FRAME**

80mm(3.15in),90mm(3.54in)

TERMINAL BLOCK GROUND TERMINAL

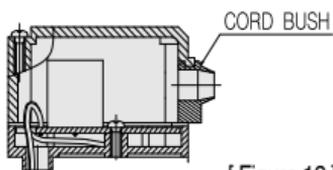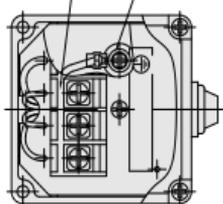



[ Figure 12 ]

- Conduit Box Type (T2 Type)

**MOTOR FRAME**

80mm(3.15in),90mm(3.54in)

GROUND TERMINAL CAPACITOR

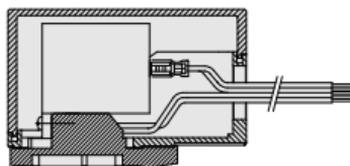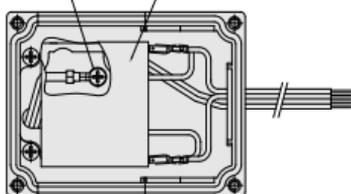


[ Figure 13 ]

**7.2 Connection Diagrams**


The direction of motor rotation is viewed from the output shaft of the motor. CW represents the clockwise direction, while CCW represents the counterclockwise direction.

⊙ Single-phase Induction Motor 4-wire Motor

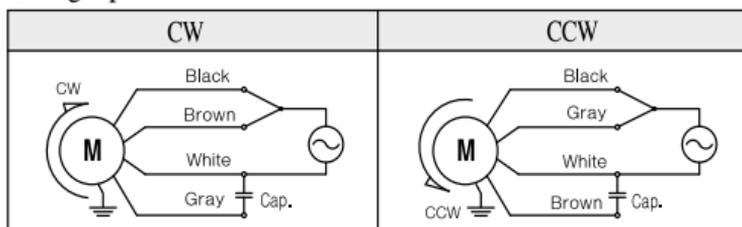


[ Figure 14 ]

⊙ Single-phase 3-wire motor

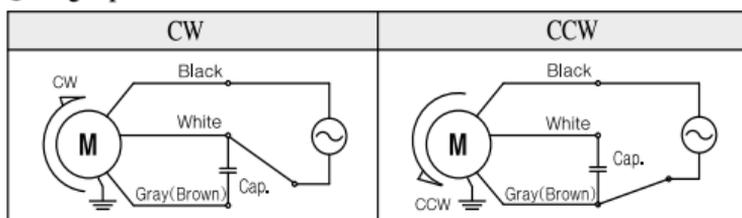

[ Figure 15 ]

◎ Three-phase Induction Motor

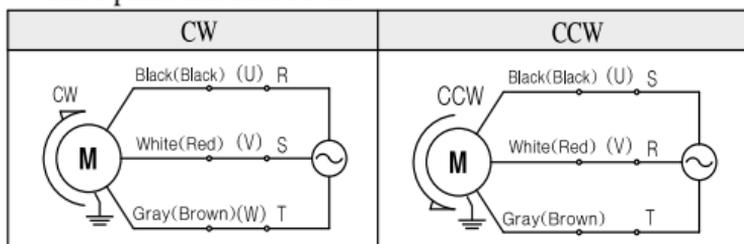

[Note] The colors in () are for the 400V motor.

[ Figure 16 ]

[Caution] All SPG motors are either class 'E' or class 'B' motors:

- Make sure that the motor temperature does not exceed 90°C (194°F) during operation, or the life of the coils and the ball bearings will be shortened because of overheating of the motor. Check and measure the motor temperature by fixing a thermometer to the motor's surface or by using thermos-tape.
- To change the rotation direction of the induction single phase motor, wait until the motor stops completely; otherwise, the direction may not change or take too much time to change.
- Connect the capacitor to the single-phase motor per connection diagram, and while in use, the capacitor must be connected to the motor at all times.


### 7.3 Assembly

- Terminal Block Box Type (T Type)

- The T Type box, which cannot change the cable outlet position by rotating the terminal cover, can only be attached in one direction, as shown in the figure below.
- The strip length of the lead wire, which is inserted into the terminal block, is 5-8mm

## MOTOR FRAME


80mm(3.15in),90mm(3.54in),104mm (4.09in)

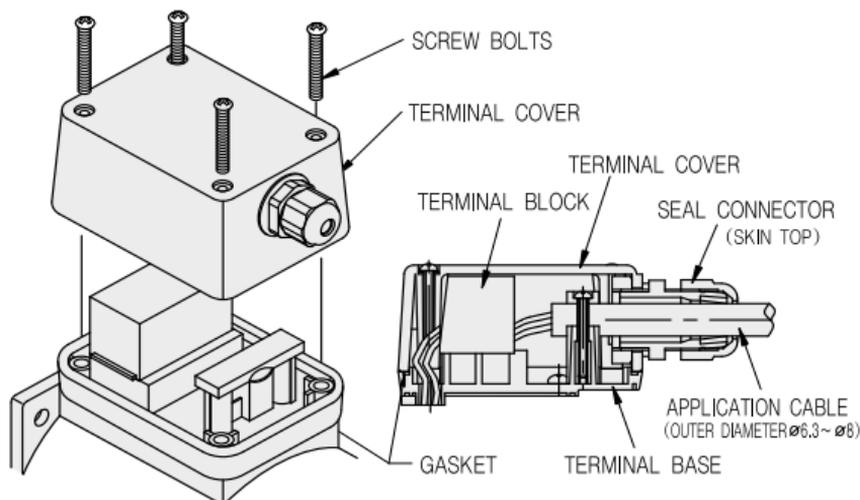

[ Figure 17 ]

## MOTOR FRAME

60mm(2.36in),70mm(2.76in)

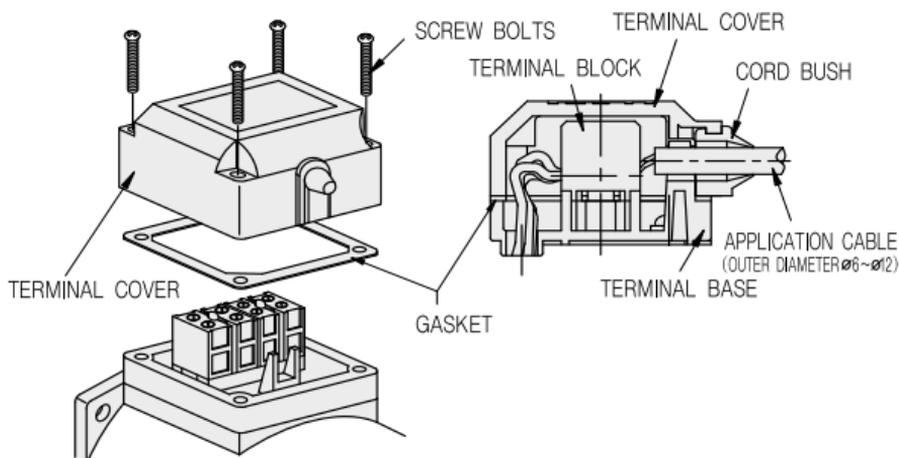


[ Figure 18 ]

### - PCB Terminal Box Type (T1 Type)


- Depending on use, the cable outlet position can be changed by rotating the terminal cover and fixed in 4 different 90-degree directions.
- The strip length of the lead wire, which is inserted into the terminal block, is 5-8mm.

## MOTOR FRAME

80mm(3.15in),90mm(3.54in)

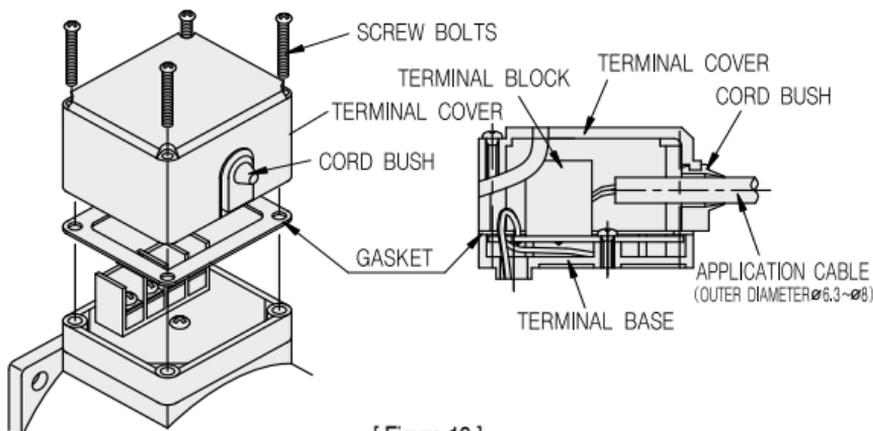


[ Figure 19 ]

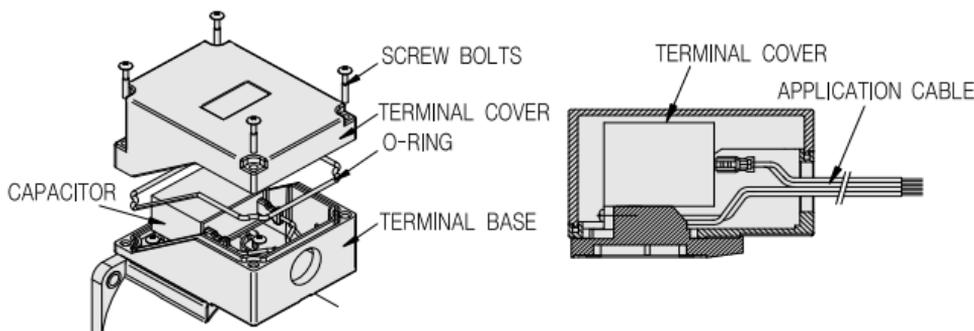


### - Applicable Crimp Terminals

When connecting the lead wires to the terminal block, use the crimp terminal. Refer to the crimp terminal figure below.

<ROUND TERMINAL>  $\phi 3.6\text{MAX.}$

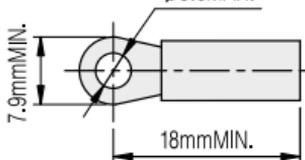

<U SHAPE TERMINAL>

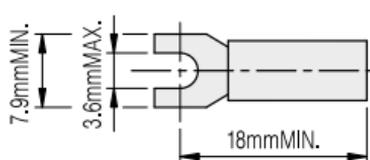

[ Figure 20 ]

## 7.4 Recommended Tightening Screw Torque

- Screw the terminal cover onto the unit using screws and by referring to the recommended tightening torque in the Table below.

MOTOR FRAME SIZE	RECOMMENDED SCREW TORQUE
60mm(2.36in), 70mm(2.76in)	0.3N·m(3kgf·cm)~0.6N·m(6kgf·cm)
80mm(3.15in), 90mm(3.54in)	0.5N·m(5kgf·cm)~0.8N·m(8kgf·cm)

[Table 2]

[Note]

- Use the appropriate diameter of cable as per diagram shows. An applicable lead wire is AWG no. 24~10(0.25mm<sup>2</sup> ~ 4.0mm<sup>2</sup>) and a strip length of 5~8mm.
- Keep the space between the terminal cover and terminal base free of foreign substances.
- A rubber gasket is placed between the terminal cover and terminal base to keep this area waterproof.

## 8. Overheat Protection

SPG motors have one of 2 methods of overheat protection built into the motors to prevent burning from overheating.

### 8.1 Thermal Protector (TP)


- When the motor reaches a preset threshold temperature, the thermal protector is activated and the motor stops. With the automatic return feature, the motor automatically restarts when the motor temperature drops.
- Thermal Protector activates at  $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$  or  $130 \pm 5^{\circ}\text{C}$

[Caution] Always turn off the power before performing inspections. Failure to do so may result in electric shock and/or injury.


### 8.2 Impedance Protector

- When the motor is locked for any reason, the impedance of the motor winding enlarges, and does not allow the motor coil from being burnt out.

## 9. Mounting onto Brackets

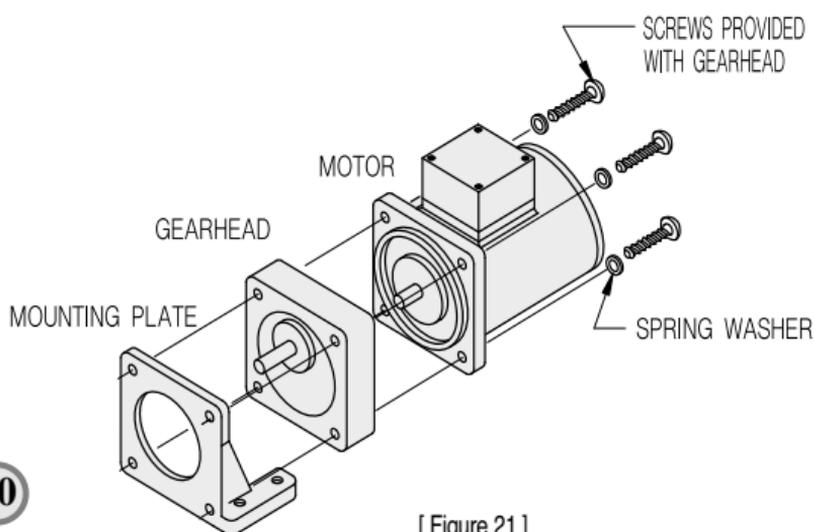

[Note] Secure all parts tightly by closing all gaps between the motor flange surface and mounting plate surface. Forced assembly of motor and gear head may cause erroneous noise and/or shorten the lifespan of the product.

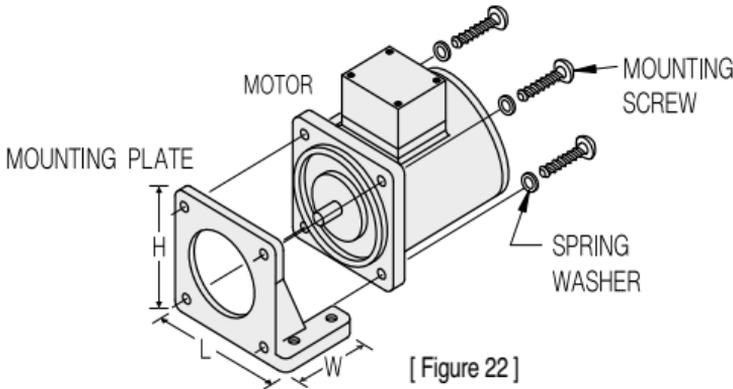

[Note] The mounting screws are not provided and should be purchased separately.

Motor Frame	Mounting Plate				Size
Size (in)	Standard Gearhead		Global Type Gearhead		L*W*H mm (in)
	Model	Screw	Model	Screw	
60mm(2.36)	SPL-6A	M4	SPL-6A	M4	100*50*68.5 (3.94*1.97*2.70)
70mm(2.75)	SPL-7A	M5	SPL-7B	M6	110*55*78.5 (4.33*2.17*3.09)
80mm(3.15)	SPL-8A	M5	SPL-8B	M6	120*60*88.5 (4.73*2.36*3.48)
90mm(3.54)	SPL-9A	M6	-	-	130*65*98.5 (5.12*2.56*3.88)
	SPL-9SA	M6	-	-	146*65*112 (5.75*2.56*4.41)
	SPL-9SB	M8	SPL-9SB	M8	146*65*112 (5.75*2.56*4.41)

## 10. Troubleshooting

When the motor is not operating properly, inspect any problems by referring to the table below. If the problem persists, or symptoms not covered in the list occur, contact SPG customer services or the nearest sales agent.

Do not disassemble the motor.

Symptom	Things to Check
Motor does not rotate or rotates slowly	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Is the correct voltage applied to the motor?</li> <li>② Are the lead wires connected correctly and firmly?</li> <li>③ Is the load too large?</li> <li>④ Is there a faulty contact or connection on the terminal blocks?</li> <li>⑤ Is the capacitor connected correctly as per the wiring diagram, and does the capacitor's capacitance match what is stated on the motor's name plate?</li> </ul>
Motor sometimes rotates and stops	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Are lead wires connected correctly and firmly?</li> <li>② The gearhead output shaft rotates depending on the input gear ratio of the gearhead. Refer to the gearhead operating manual.</li> <li>③ Is the capacitor connected correctly as per the wiring diagram and does the capacitor's capacitance match what is stated on the motor's name plate?</li> </ul>
Motor rotates in a wrong direction	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Are the lead wires connected correctly and firmly as shown in the diagram 7.2?</li> <li>② The gearhead output shaft rotates depending on the input gear ratio of the gearhead. Refer to the gearhead operating manual.</li> <li>③ Is the capacitor connected correctly as per the wiring diagram and does the capacitor's capacitance match what is stated on the motor's name plate?</li> <li>④ Are you looking at the motor from the correct direction? Check rotation from the viewpoint of the motor output shaft.</li> </ul>
Excessive rise in motor temperature (exceeds 100°C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Is the correct voltage applied to the motor?</li> <li>② Is the ambient temperature over 40°C?</li> <li>③ Is the capacitor connected correctly as per the wiring diagram and does the capacitor's capacitance match what is stated on the motor's name plate?</li> </ul>
Abnormal noise	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Are the motor and the gearhead mounted correctly?</li> <li>② Is the connected gearhead the same output shaft as the motor pinion ?</li> </ul>

## 11. Warranty Information

### 11.1 Warranty Period

The SPG limited warranty plan covers the product in the event it fails to operate properly due to defects in material or workmanship.

The warranty period shall exist for a period of twelve (12) months from the date of operation provided, or eighteen (18) months from the purchase date of SPG products; whichever period is shorter.

### 11.2 Warranty Limit

SPG products and parts thereof have been used under normal operating conditions, or under such conditions specified by the Company, SPG.

If any defects appear during the warranty period, SPG shall repair or replace the product under this limited warranty.

This warranty does not cover:

- a) Misuse, including unsuitable handling of the product
- b) Modification, or repair done by anyone without the permission of SPG
- c) Damages not resulting from quality of product itself
- d) Accident, lighting, or natural causes that do not come under SPG control.

The SPG warranty herein means the warranty of the product. SPG shall not be liable for consequential or incidental damage arising from the failure of any product to operate properly.

- The Specifications or designs of SPG products can be changed without any prior notice due to product modification and development.
- CAD drawings are available for download at our website.

◆ Visit our website [www.spg.co.kr](http://www.spg.co.kr) for SPG sales representatives or distributor contact information.



**SPG Co., Ltd.**

<http://www.spg.co.kr>

■ Head Office

45, Cheongneung-daero, 289beon-gil, Namdong-gu,  
Incheon, Korea (67B 12L, Namdong complex, Gojan-dong)  
TEL : 82-32-820-8271~5 FAX : 82-32-821-0383

■ SPG USA, Inc.

501 Lively Blvd. Elk Grove Village, IL 60007 USA  
TEL : 1-847-439-4949 FAX : 1-847-439-4940


## 〈目次〉

1. 製品受け取り時の確認…………… P. 36
2. 製品の特徴…………… P. 36
3. 注意事項…………… P. 37
4. 時間定格の理解…………… P. 37
5. 製品の設置…………… P. 37
6. 接続及び運転の仕方…………… P. 42
7. 拘束時の焼損保護について…………… P. 46
8. オプション品との組立て…………… P. 47
9. 正常に作動しない場合の点検項目…………… P. 48
10. アフターサービスのご案内…………… P. 49

SPGの製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をお使いの前に必ず使用説明書を読み、製品に対する知識、安全、注意事項全般について熟知した上で正しくご使用ください。

この説明書はいつでもご覧になれますよう、必ず保管しておいてください。

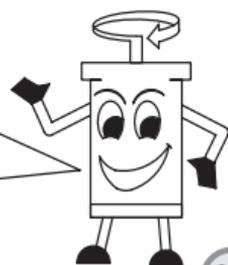

## 1. 製品受取り時の確認

### 1.1 製品の確認

次の部品が全て揃っているか確認してください。


万一部品が足りなかったり、破損している場合は、本社営業部または代理店へご連絡ください。

- ・モーター ..... 1台
- ・キャパシター ..... 1つ(单相モーター)
- ・使用説明書 ..... 1部

### 1.2 品名の確認

製品を受取られましたら、ラベルを見てモーターとキャパシターとの組合せをご確認ください。モーターの品名、電圧、出力、キャパシターの容量は、ラベルの記載事項にてご確認ください。

非常に重要です。

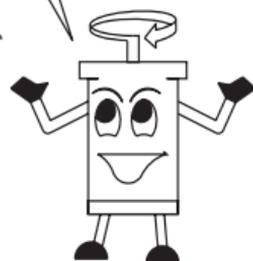

## 2. 製品の特徴

### 端子箱付モーター

- ・端子箱により、モーターの駆動線などの充電部が蜜閉され、埃や水分から守られます。
- ・従って、耐環境性が重要視される場所で使用しやすいです。
- ・また、GASKETによってしっかり蜜閉されています。
- ・当社の端子箱タイプはTタイプ(端子ブロック)とT1タイプ(PCB用端子ブロック)、T2タイプ(CONDUIT)の3種類があります。
- ・当社のTタイプ端子箱の機器保護構造についての等級はIP54です。
- ・コンパクトな設計になっています。
- ・GROUND端子が付着しています。(ただし、□60、□70の大きさのモーターの一部はアースが端子箱内部に設置されていません。モーター外部に設置してお使いください。
- ・配管しやすい構造になっており、結線時の作業性に優れ、ケーブルがきちんと固定されて、ケーブル配線後の引張力が高いです。


## 3. 注意事項

### 3.1 設置上の注意事項

- ・爆発性物質、引火性ガスの周辺、腐食性物質、水のかかる場所、可燃性物質の近くでは使用しないでください。
- ・リード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、挟んだりしないでください。
- ・モーターはクラスI機器のみ使用してください。
- ・製品に手が触れないよう保護機器を設置してください。製品に手を触れる場合必ず保護機器を設置し、保護アース用端子を使ってきちんと設置してください。
- ・専門知識のある方が設置してください。

### 3.2 運転上の注意事項

- ・モーターは通常の運転状態で、表面温度が70℃を超えることがあります。運転中モーターに近づく可能性のある場合、右図の警告シールをはっきり見えるところに貼ってください。
- ・過熱保護装置付きモーターの検査及びその他の作業を行う場合、必ず電源を切ってから行ってください。過熱保護装置付きモーターは、温度が一定水準以下に下がると自動で再始動します。
- ・リードワイヤはAWG NO.24~AWG NO.10 (0.25mm<sup>2</sup>~4.0mm<sup>2</sup>)を使ってください。但し、リードワイヤの脱皮長さは5~8mmにしてください。

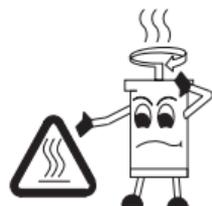

警告シール

## 4. 時間定格の理解

### 4.1 インダクションモーター

インダクションモーターは連続運転が可能です。

### 4.2 リバーシブルモーター

リバーシブルモーターの連続運転勸奨時間は30分です。  
(30分定格:ラベルに「30min」と書いてあります。)

## 5. 製品の設置

### 5.1 設置条件

それ以外の場所で使用しますと、製品が破損する恐れがあります。


- ・屋内(本製品は機器装置着用設計製造されています。)

- ・周囲の温度が-10℃～+40℃である所
- ・周囲の湿度が85%以下である所(結露がない所)
- ・爆発性ガス、引火性ガス、腐食性ガスの影響を受けない所
- ・連続的な震動、過度な衝撃を受けない所
- ・直射日光の当たらない所
- ・水や油などがかからない所
- ・埃が積もらない所
- ・放熱しやすい所
- ・標高1,000m以下の所


## 5.2 モーターの設置

- モーターの出力軸の形によって設置の仕方が違います。

### 5.2.1 歯切シャフトタイプ

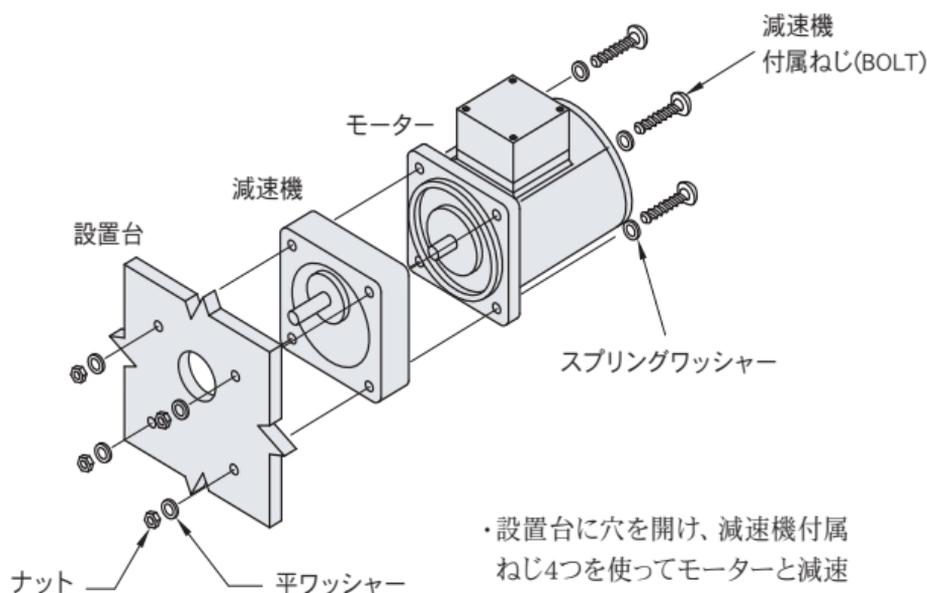


- ・設置台に穴を開け、減速機付属ねじ4つを使ってモーターと減速機を設置面に固定させてください。この時、モーターFLANGE面と減速機組立て面に隙間ができないよう気をつけてください。設置についての詳しい内容は別売の減速機使用説明書を参考にしてください。

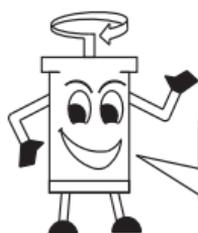

**⚠ 注意)** 減速機はモーターと同じ歯切シャフト仕様をお使いください。


### 5.2.2 円形シャフトタイプ

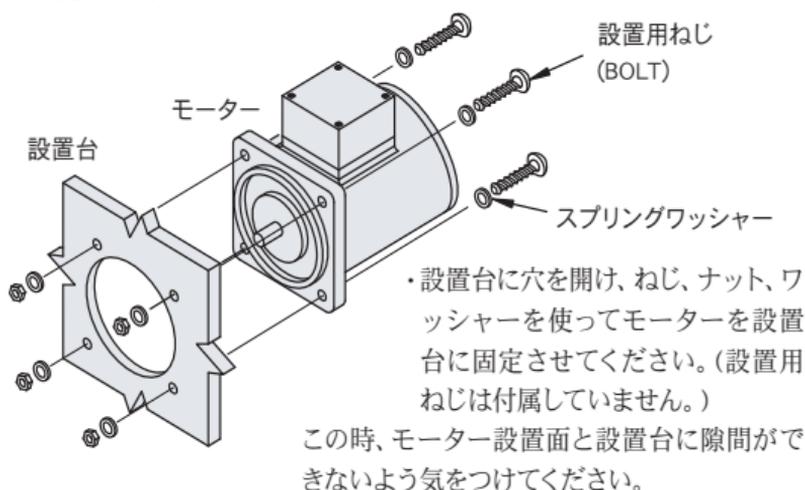

注意) 設置穴にモーターを斜めに挿入したり、無理に装着しないでください。FLANGE挿入口に傷ができてモーターが破損する恐れがあります。


#### ■ 設置ねじ

モーターの 大きさ	ボルトのサイズ		勧奨ねじ締め TORQUE
	S	SG	
□60	M4	M4	2.0N・m(20kgf・cm)
□70	M5	M6	2.5N・m(25kgf・cm)
□80	M5	M6	2.5N・m(25kgf・cm)
□90	M6	M8	3.0N・m(30kgf・cm)

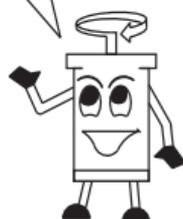

### 5.2.3 冷却ファン付きモーター


・冷却ファン付きモーターを装置に設置する場合、モーターの後ろにある冷却吸入口を塞がないようにファンカバーの後ろを10mm以上離すか、換気穴を開けてください。

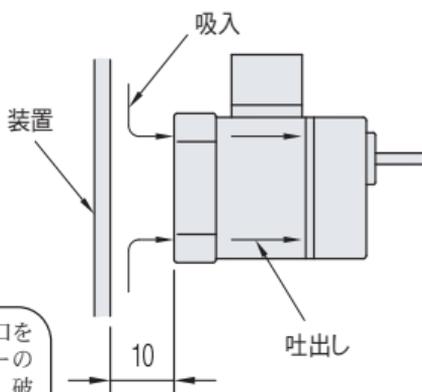

注意) 冷却吸入口を塞ぐと、モーターの寿命が短くなり、破損の原因になります。




### 5.3 キャパシターの設置

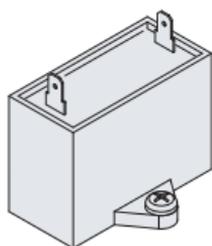


- ・製品に含まれているキャパシターの容量が、モーターのラベルに記載されている容量と同じかどうか確認してからキャパシターの設置を行ってください。
- ・キャパシターの設置にはM4のねじを使ってください。(設置用のねじは含まれていません。)



注意) ・キャパシター設置用ねじの締めトルク (TORQUE)は、設置角の破損防止のため、 $1\text{N}\cdot\text{m}$ ( $10\text{kg}\cdot\text{cm}$ )以下にしてください。  
 ・モーターから $10\text{cm}$ 以上離しておいてください。そうしないとモーターの熱により、キャパシターの寿命が短くなります。

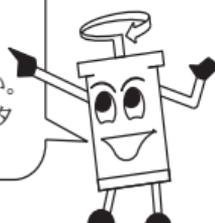



### 5.4 オーリング(O-RING)挿入モーターの組立て

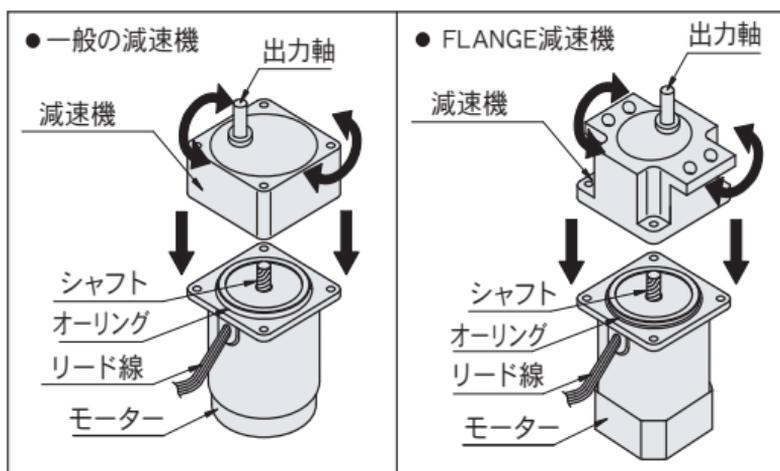

#### ○ 組立て順序


1. モーターシャフト部を上にしてモーターのリード線が出ている方向と減速機の出力軸方向を見て組立て位置を確かめてください。
2. モーターとシャフト部ギアを減速機内部のギアが強く触れたりぶつかったりしないように、減速機を左右に少しずつ回転させながらゆっくり組立ててください。
3. モーターを減速機のセットを組立てる場合、付属の設置用ねじをお使いください。
4. モーターの組立て面にオーリング(O-RING)が挿入してあります。減速機を挿入してもモーターと減速機の間がぴったりつかず、隙間ができますが、それは正常な現象です。

5. 右図を参考にして設置用ねじを対角線に4ヶ所締めてください。
6. ねじを締める時、モーターと減速機の間隙ができないようしっかり締めてください。

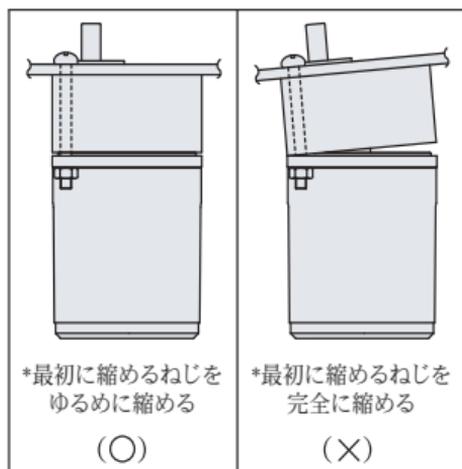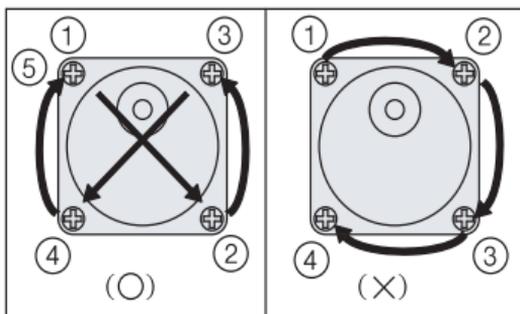

**▲ 注意**  
 (左図参照)一番最初に締めるねじを強く締めすぎると反対側がオーリングの弾性によって浮きすぎてしまいます。  
 一番最初に締めるねじは、必ずゆるめに締め、上の図を参考にして4ヶ所を対角線に締めてから、最初のねじを完全に締めてください。


**▲ 注意)** モーターと減速機を無理に組立てると、モーターシャフトのギア及び減速機の内側ギアにすれ傷などの傷ができ、騒音及び異常音が発生したり寿命が短くなる原因になることがあります。

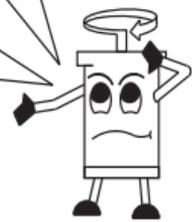

## 5.5 モーターのアース線の連結の仕方

### 5.5.1 認証取得モーター


- ・アース線が内部に連結されています。
- ・下の接地方法は、□60 3W、6W、□70 15Wモーターの中でモーターの側面に接地ねじがある場合です。

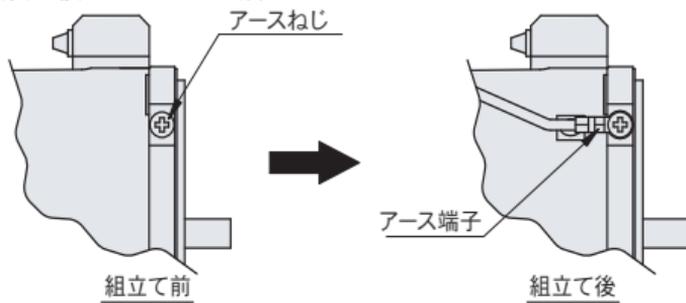

- ・アース線端子連結時、アースねじをゆるめ、アース端子をアース線の使用方向に合うように位置した後、アースねじで締めて連結してください。
- ・アース線はモーターを購入されますと、基本的についてきます。


## 5.5.2 一般のモーター

- 以下の接地方法は端子箱の内部に接地部がない製品のみにも適用されます。

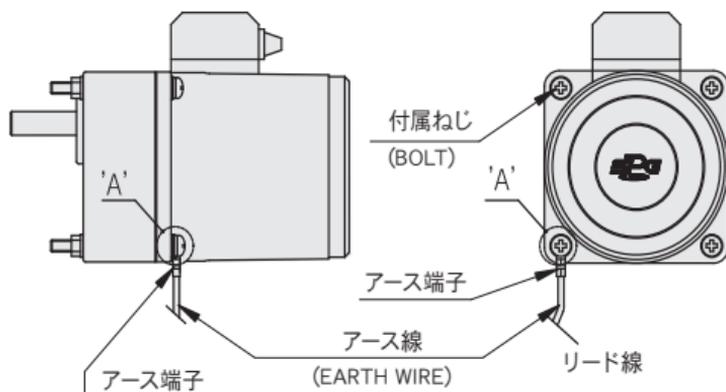

- アース端子連結時、'A'部の付属ねじの下のハウジングペイントをはがして連結してください。ペイントをはがさずにアース端子を連結すると、接地されません。
- アース線はAWG#18(0.75mm<sup>2</sup>)以上のワイヤをお使いください。

一般のモーターの場合、アース線がついてきません。  
アースが必要な場合、別途のアース線を購入して行ってください。


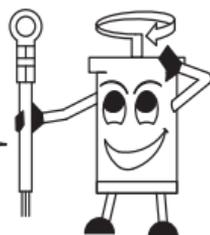


## 6. 接続及び運転の仕方

### 6.1 接続

#### 6.1.1 接続部の絶縁

- モーターは「結線図」に従って接続してください。
- モーターのリード線や電源接続部、コンデンサー端子接続部などの接続部はすべて絶縁処理をしてください。

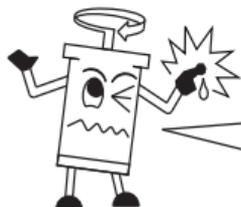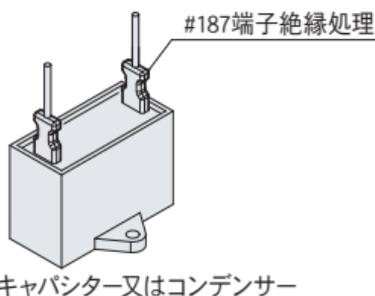


- 注意** ・全ての接続部の接続及び絶縁処理は、必ず電源が切れている状態で行ってください。感電やモーターが急に起動するなどして、事故が発生することがあります。  
・キャパシターは使用した後、放電させてから作業及び保管してください。

### 6.1.2. 端子箱構成図

#### (1) TERMINAL BLOCK BOX TYPE (T TYPE)


○□60 ~ □70

○□80 ~ □90

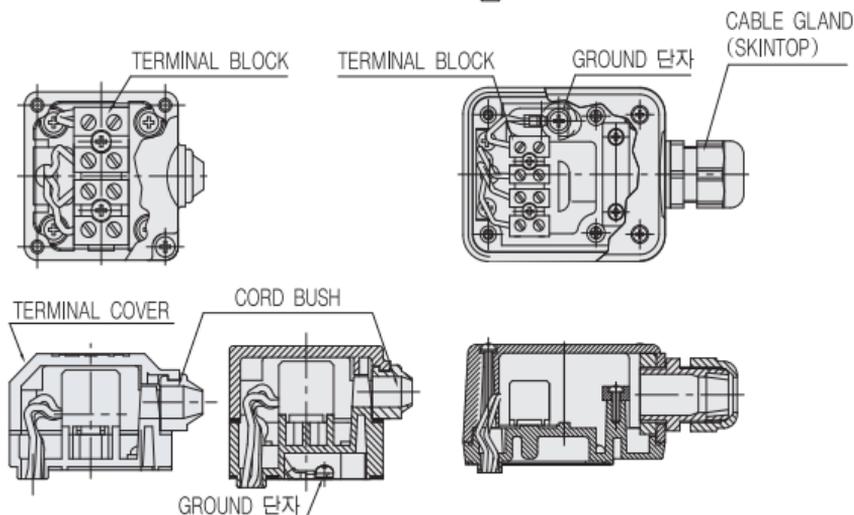


#### (2) PCB TERMINAL BOX TYPE (T1 TYPE)

○□80 ~ □90

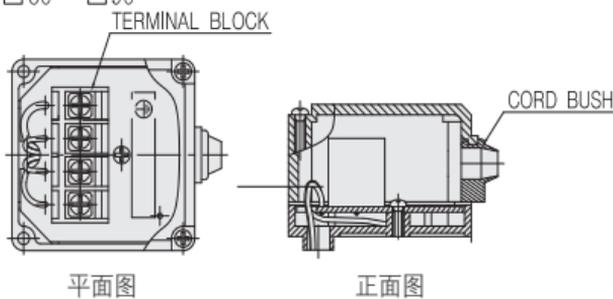

#### (3) CONDUIT TYPE (T2 TYPE)


○□80 ~ □90

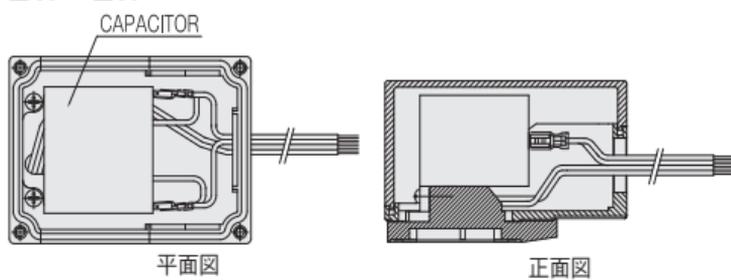


### 6.1.3 結線図

- ・回転方向はモーター出力軸の方から見たことを基準にして時計回りをC.W、反時計回りをC.C.Wと表示しています。

◎ 単相4線用モーター

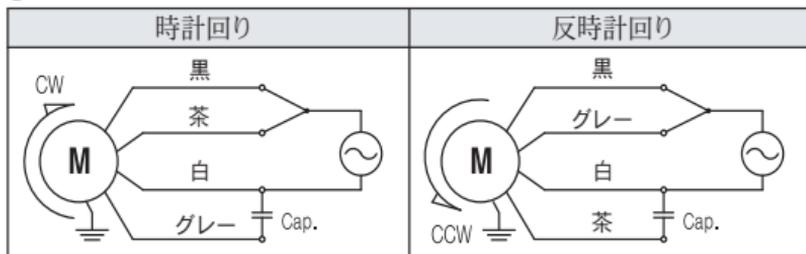

◎ 単相3線用モーター

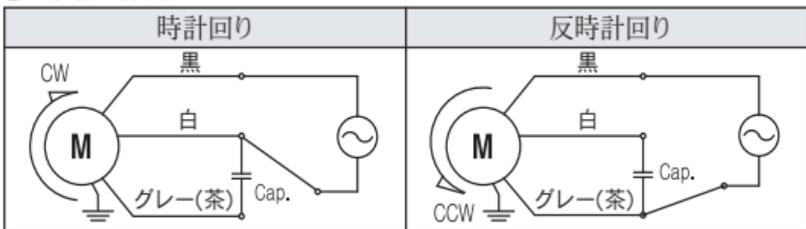


注) T.P.付着モーターの結線の仕方と同じです。

\*Capとは? - CAPACITORの略字です。



◎ 3相モーター

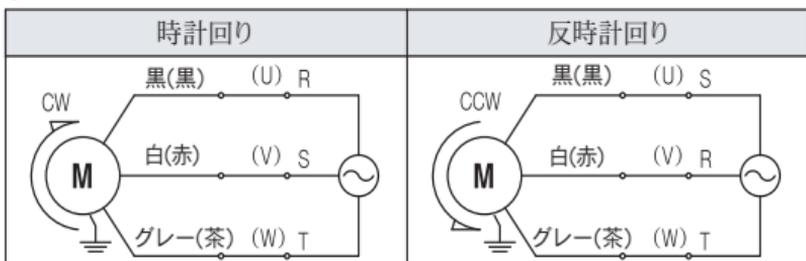

注) ( )の色は、3相400V系モーターの結線図です。

注意) ・本モーターの絶縁等級は一般モーターE種、認証取得モーターB種です。




モーターの運転中、モーターケースの温度が90℃以上にならないかチェックしてください。90℃を超える温度でモーターを運転させると、コイル、ボールベアリングが著しく劣化して寿命が短くなります。モーターケースの温度はモーター表面に温度計を固定させて計測できます。

また、サーモテープまたは熱電対を使って計測することもできます。

・単相インダクションモーターの回転方向の変換は、モーターが完全に停止してから行ってください。そうでないと、回転方向が変わらなったり、変わるのに多少時間がかかることがあります。


・単相モーターは付属のキャパシターを使ってモーターが起動してからも、コンデンサーは常に接続しておいてください。

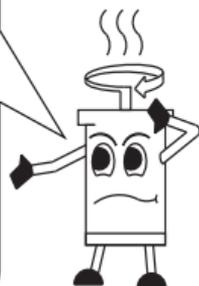


## 6.2 端子部の組立て方

### 6.2.1 端子ブロック箱タイプ(Tタイプ)

○ □80 ~ □90

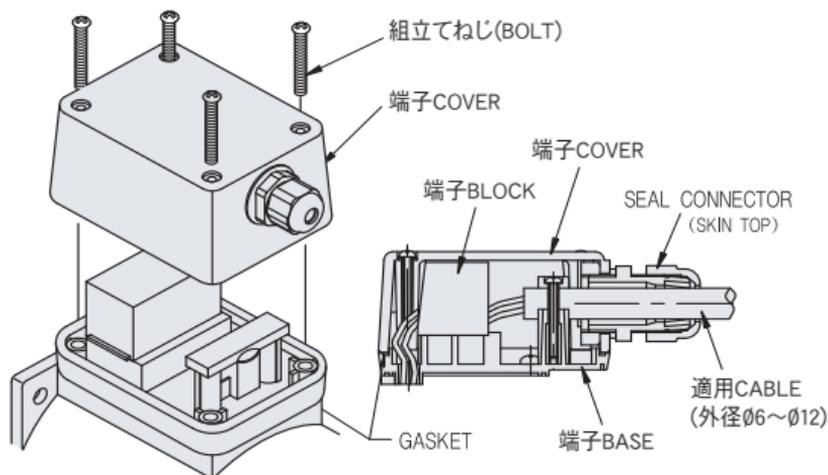


○ □60 ~ □70

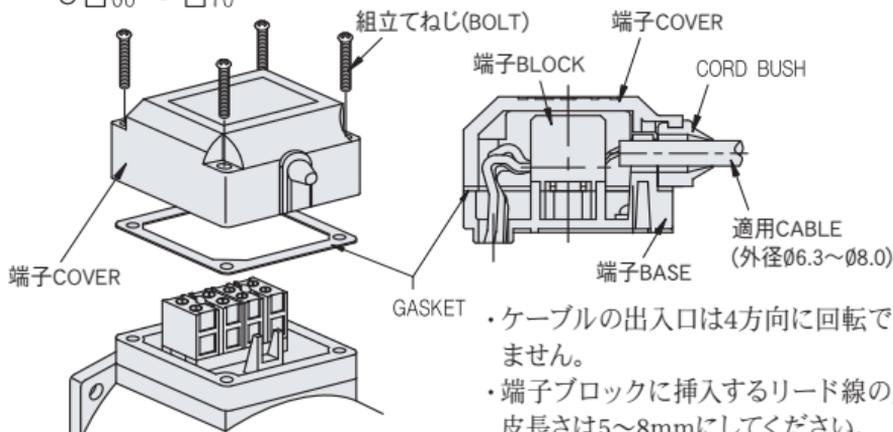

- ・ケーブルの出入口は4方向に回転できません。
- ・端子ブロックに挿入するリード線の脱皮長さは5~8mmにしてください。

### 6.2.2 PCB端子ブロック箱タイプ(T1タイプ)


○ □80 ~ □90

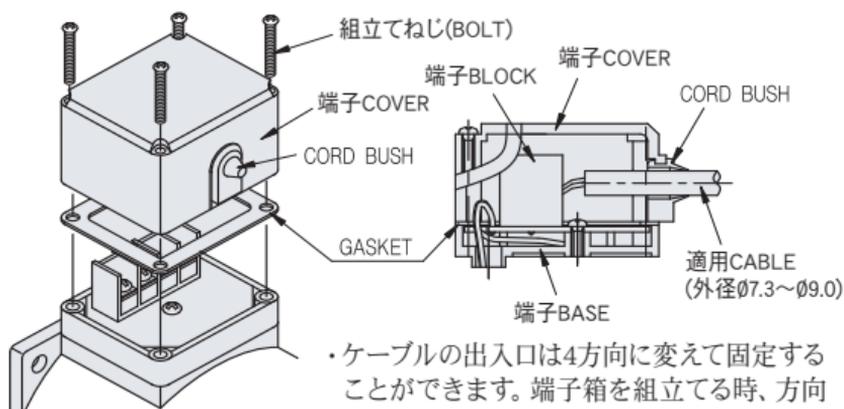


- ・ケーブルの出入口は4方向に変えて固定することができます。端子箱を組立てる時、方向を変えて固定してください。

・適用圧着端子 - ケーブルを端子台に接続する時は、できれば圧着端子を使ってください。

<円形端子>

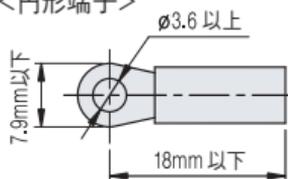

<V型端子>

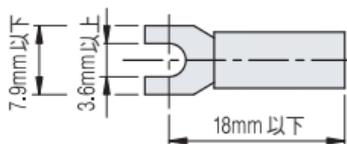

### 6.2.3 組立て時の注意事項

#### ① 端子カバー組立て時の勧奨ねじ締めTORQUE

モーターの大きさ	勧奨ねじ締めTORQUE
□ 60 □ 70 mm	0.3N・m(3kgf・cm)~0.6N・m(6kgf・cm)
□ 80 □ 90 mm	0.5N・m(5kgf・cm)~0.8N・m(8kgf・cm)

#### ② 注意事項

- ・組立図に表示してあるケーブルの外径を守ってください。
- ・端子カバーを端子台の間に異物質が入らないようにしてください。
- ・端子箱は防水性を保つため、端子カバーと端子台の間にゴムGASKETを使っています。
- ・組立て時、ゴムGASKETがはずれたり損傷しないように気をつけてください。

## 7. 拘束時の焼損保護について

### 7.1 焼損保護


- ・本モーターには、モーターがある原因で異常発熱し、焼損するのを防ぐための機能があります。

保護方式には次の2通りがあります。

### 7.2 THERMAL PROTECTOR(T.P.)方式

- ・規定の温度になると、内蔵過熱保護装置が作動し、モーターは停止します。
- ・自動復帰型ですので、モーターの温度が下がると自動で運転を再開します。
- ・点検作業は必ず電源を切ってから行ってください。

THERMAL PROTECTOR動作温度：120±5℃または130±5℃

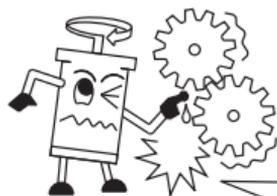

**注意** T.P.作動時、電源を切らずに点検作業をすると、モーターが急に起動して事故が起こることがあります。必ず電源を切った状態で点検作業をしてください。


### 7.3 IMPEDANCE PROTECTOR方式

- ・異常時、拘束状態になるとコイルのIMPEDANCEが増えてモーターへの入力を抑制し、モーターコイルが焼損しないように設計してあります。

## 8. オプション品との組立て


### 8.1 取付け台の組立て

#### 8.1.1 歯切シャフトタイプ

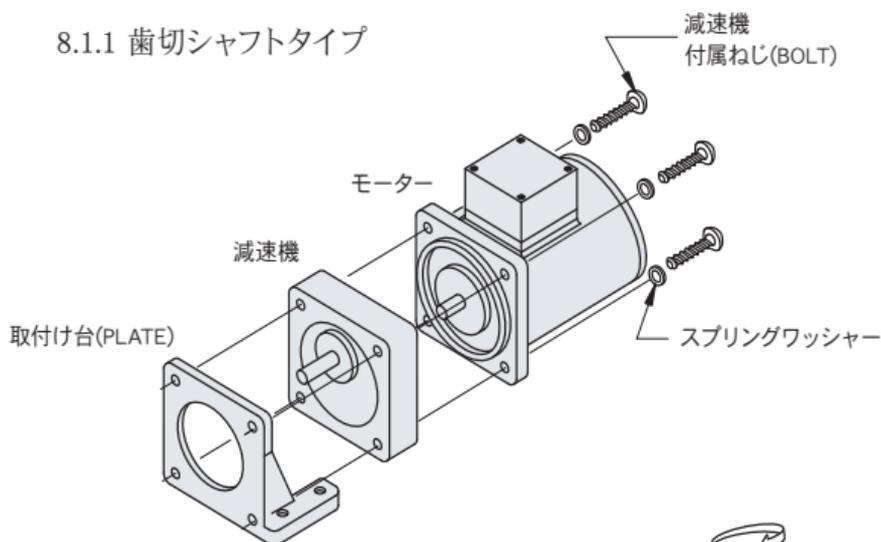


注意) モーター-FLANGE面と減速機の組立て面に隙間ができないように気をつけてください。

モーターのシャフト部ギアと減速機内部のギアが強く触れたりぶつかったりしないように気をつけてください。

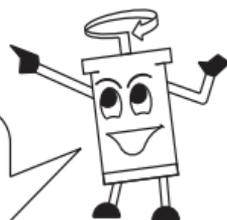

#### 8.1.2 円形シャフトタイプ

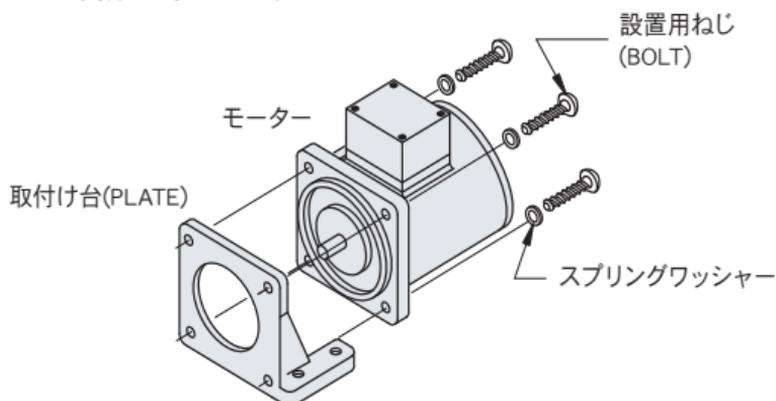

## 9. 正常に作動しない場合の点検項目



・モーターが正常に作動しない場合、下の表を参考に点検してください。

点検結果が全て正常であるにもかかわらずモーターがきちんと作動しない場合、修理・分解・改造せず、お近くの弊社営業部や代理店へご連絡ください。

現象	確認内容
モーターが回転しない。 または、回転が遅い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>① モーターに定格電圧が加わっていますか?</li> <li>② 電源が正しく連結されていますか?</li> <li>③ 負荷が大きすぎではありませんか?</li> <li>④ 端子台や圧着端子を使って延長している場合、接続不良な場所はありませんか?</li> <li>⑤ 付属キャパシターまたはラベルに記載されている容量のキャパシターが結線図通りに接続されていますか?</li> <li>⑥ 電磁ブレーキ用のリード線に定格電圧が加わっていますか?</li> </ul>
モーターが回転したり 止まったりする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 電源が正しく連結されていますか?</li> <li>② 端子台や圧着端子を使っている場合、接続不良な場所はありませんか?</li> <li>③ 付属キャパシターまたはラベルに記載されている容量のキャパシターが結線図通りに接続されていますか?</li> </ul>
逆方向へ回転する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 結線図とは違う接続の仕方をしていませんか? 結線図をもう一度確認してください。</li> <li>② 減速機の減速によって、減速機出力軸の回転方向が違ってきます。減速機の使用説明書を参考にしてください。</li> <li>③ 付属キャパシターまたはラベルに記載されている容量のキャパシターが結線図通りに接続されていますか?</li> <li>④ 見る方向が間違っていないですか? モーター出力軸から見た時の回転方向を時計回り、または反時計回りと規定しています。</li> </ul>
モーターが熱すぎる。 (モーターケースの温度が 100℃を超えている。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>① モーターに定格電圧が加わっていますか?</li> <li>② 周囲温度の範囲(+40℃)を超えていませんか?</li> <li>③ 付属キャパシターまたはラベルに記載されている容量のキャパシターが結線図通りに接続されていますか?</li> </ul>
異常音がる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>① モーターと減速機が正しく装着してありますか? 減速機の使用説明書を参考にしてください。</li> <li>② モーターと同じ歯切シャフトタイプ減速機を装着していますか?</li> </ul>

## 10. A/S(アフターサービス)のご案内



SPGでは受け付けた製品の不良内容及び帰責を判断し、無償または有償で修理することでA/S処理を行っており、不良の内容によっては製品を交換させていただくこともあります。



### \* 代理店のご案内

各地域の代理店はSPGホームページ([www.spg.co.kr](http://www.spg.co.kr))でご確認ください。

- ◎ お買い上げ製品のCAD図面は、ホームページにてダウンロードできます。

※ 製品の性能改善のため、仕様及び外観はお客様へのお知らせすることなく変更することがあります。  
その他、お問い合わせは本社技術研究所、営業部へご連絡ください。



# SPG Co., Ltd.

<http://www.spg.co.kr>

### ■ 本社

仁川広域市南洞区清陵大路289番路45  
(古棧洞、南洞工業団地67B12L)

TEL: 82-32-820-8271~5

FAX: 82-32-821-0383



# 使用说明书


## 〈目 录〉

1. 接收产品时的确认事项..... P. 51
2. 产品的特征 ..... P. 51
3. 注意事项 ..... P. 52
4. 额定时间的理解..... P. 52
5. 安装产品 ..... P. 52
6. 接线及运转方法..... P. 57
7. 关于马达抱死状态下的烧毁保护 ..... P. 61
8. 与选配品的组装 ..... P. 62
9. 非正常启动状态下的检查项目 ..... P. 63
10. A/S步骤介绍..... P. 64

感谢您购买SPG产品。

使用本产品之前必须仔细阅读使用说明书，熟悉产品相关的知识，安全知识和注意事项以后才能正确使用本产品。

为了便于随时参考，阅读之后请务必保管在指定的位置。

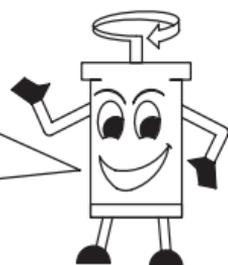

## 1. 接收产品时的确认事项

### 1.1 确认产品

确认是否具备如下零部件。

如果缺少或已经破损，请与营业部或代理店联系。

- 电机……………1台
- 电容……………1个(单相电机)
- 使用说明书……………1本

### 1.2 确认产品名称

接收产品时，查看铭牌确认电机和电容之间的组合。电机的产品名称，电压，输出力矩，电机容量查看铭牌上所记载事项进行确认。



## 2. 产品的特征

### 端子箱电机

- 端子箱封闭电机的引线等连线部分，防止灰尘和水分的进入。
- 因此，可以在复杂环境中使用。
- 并且，使用了衬垫，增强了密封性。
- 本公司的接线盒类型分为T类(接线端子)、T1类(PCB用接线端子)及T2类(导管)三类。
- 本公司端子箱电机构造的防尘防水的等级为IP54。
- COMPACT的设计形式。
- 附加了接地(GROUND)端子。但，□60和□70电机中的部分电机接地没有安装在接线盒内部。请安装在电机外部使用。
- 由于配线构造简洁，接线时操作想能优越，所以能够确保CABLE，CABLE配线固定时具有良好的张力。

### 3. 注意事项

#### 3.1 安装时的注意事项

- 请不要在爆炸性物质，引火气体，腐蚀性物质和溅水的场所的周围使用，可燃性物质附近不能使用。
- 不要过分弯曲或拽出及插入引线。
- 请把电机使用在1级机器上。
- 为了防止手触及，请安装外罩(Encloser)。如果手能够接触到产品，务必安装接地线，而且要使用专门的保护接地端子，确保良好的接地状态。☹☹☹

#### 3.2 运转时的注意事项

- 电机的正常运转状态下，马达表面温度有时可能超过70℃。在马达运转中有触及马达的可能性时，请把右侧图片的警告不干胶标签粘贴在明显的位置。
- 对安装过热保护装置(THERMAL PROTECTOR)的电机进行检查或进行其它操作时，务必事先关电源。安装过热保护装置(THERMAL PROTECTOR)的电机，在温度下降到一定温度以后自动重新启动马达。



### 4. 额定时间的理解

#### 4.1 感应电机(INDUCTION MOTOR)

感应电机能连续运转。

#### 4.2 可逆电机(REVERSIBLE MOTOR)

可逆电机推荐的连续运转时间是30分钟。  
(额定30分钟：铭牌上记载了‘30min’。)

### 5. 安装产品

#### 5.1 安装条件

脱离此安装范围，有可能导致产品的损坏。


- 室内(本产品设计制造的目的是在机器上使用。)

- 周围温度达到 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 的场地
- 周围温度达到85%以下(无结露)的场地
- 不受爆炸性气体, 引火性气体, 腐蚀性气体影响的场地
- 不受连续性震动, 过度冲击的场地
- 避开直射光线
- 不溅水, 油的场地
- 不落灰尘的场地
- 通风性能好的场地
- 标高1,000以下的场地

## 5.2 电机的安装

■ 电机定子轴的齿轮形状不同, 安装的方法也不同。

### 5.2.1 齿轮轴型

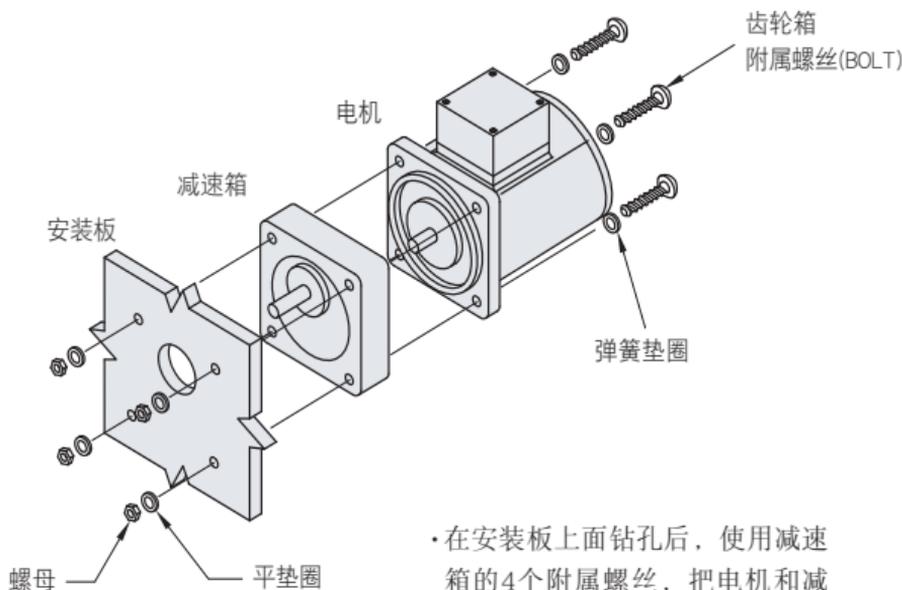


- 在安装板上钻孔后, 使用减速箱的4个附属螺丝, 把电机和减速箱固定在安装面上。这时, 应该注意电机法兰盘端面和减速箱插入口端面不能产生缝隙。关于安装的详细内容, 请参考另外的减速箱使用说明书。



**⚠ 注意** 减速箱应该使用与电机相同齿轮型

## 5.2.2 圆轴型

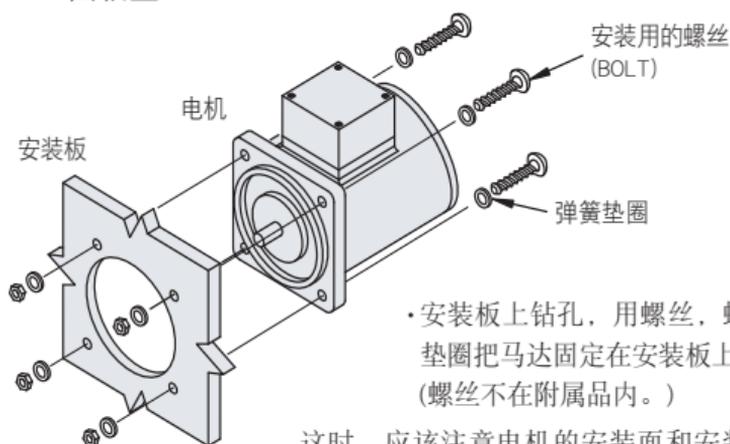

·安装板上钻孔，用螺丝，螺帽，垫圈把马达固定在安装板上。  
(螺丝不在附属品内。)

这时，应该注意电机的安装面和安装板之间不能产生间隙



注意) 在安装孔上，  
不能把电机倾斜安装  
或勉强安装。


### ■ 安装螺丝

电机法兰 尺寸	螺丝 尺寸		推荐拧紧扭矩 (TORQUE)
	S	SG	
□ 60	M4	M4	2.0N·m(20kgf·cm)
□ 70	M5	M6	2.5N·m(25kgf·cm)
□ 80	M5	M6	2.5N·m(25kgf·cm)
□ 90	M6	M8	3.0N·m(30kgf·cm)



## 5.2.3 安装冷却风扇电机


·在安装冷却风扇电机时为了不堵塞电机后面的冷却空气吸入口，在风扇罩的后部留10mm以上距离或通风。

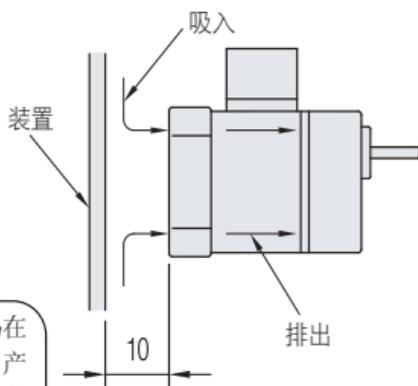

注意) 这样容易在  
法兰盘的插入口产生  
缺陷导致电机的  
损坏。




### 5.3 电容安装

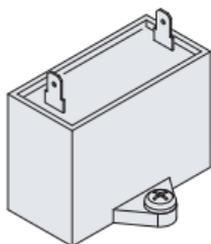


- 确认产品中的电容器容量与电机标牌上记载的容量是否一致后进行安装电容器。
- 电容的安装，请使用M4的螺丝。  
(不包括安装螺丝)



**注意** · 电容安装螺丝钉的拧紧扭矩 (TORQUE)使用1N·m(10kg·cm)以下。  
· 与电机应该保持10cm以上的距离。否则，电机的热量会减少电容的使用寿命。

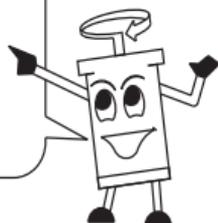



### 5.4 装电机中插入O形密封圈的组装

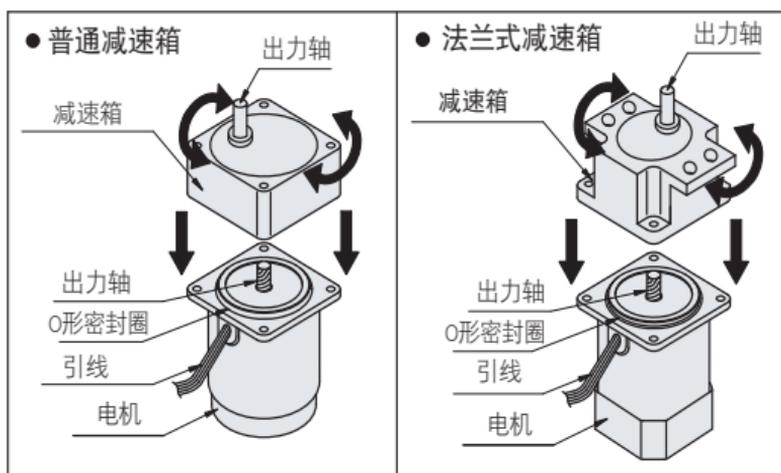

#### ○ 组装顺序


1. 电机出力轴部分朝上，选择电机的引线引出方向和减速箱的扭矩轴方向的组装位置。
2. 小心电机出力轴部分的齿轮和减速机内部的齿轮接触部分不能强烈碰撞或强力接触，左右转动减速箱慢慢组装。
3. 组装电机和减速箱时时，请使用附属品中的组装的螺丝。
4. 电机的组装面插入着O形密封圈。插入减速箱之后，电机和减速箱之间有缝隙是正常现象。

- 参考右侧简图，用4个组装螺丝按对角线顺序拧紧。
- 对接时电机和减速箱之间不能有缝隙，应该完全拧紧。

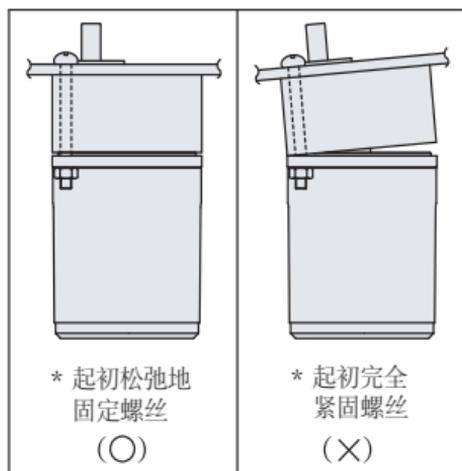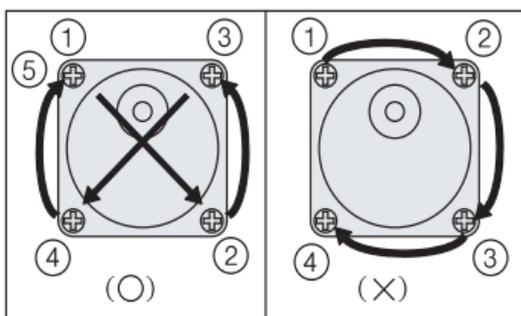

**注意**  
 (参考左侧简图)完全拧紧最初第一个螺丝，对面部位由于O形密封圈的弹性翘起。因此，最初的螺丝不要拧紧，参考简图拧上对角线的螺丝后在完全拧紧各个螺丝。


**注意**  
 过分用力组装电机和减速箱，容易在电机出力轴的齿轮及减速箱内侧的齿轮产生压痕，划痕等伤口。这样容易发出噪音及异常声音或降低使用寿命。

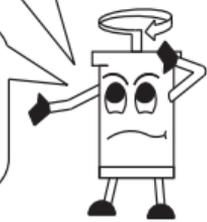

## 5.5 电机的接地线连接方法


### 5.5.1 获得认证的电机

- 接地线连接在内部。
- 下面接地方法为□60 3W、6W，□70 15W电机中有接地螺丝的情况。

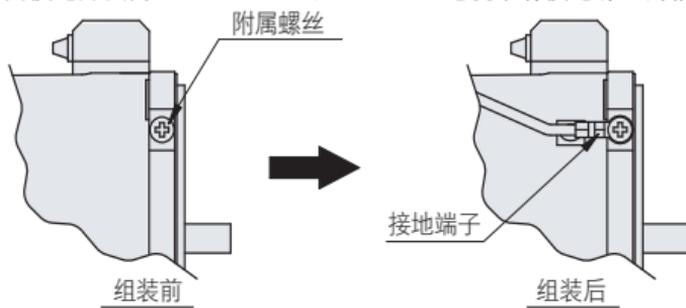


- 连接接地端子时，把接地端子放在适于接地线使用方向的位置后，用接地螺丝拧紧连接上。

## 5.5.2 电机

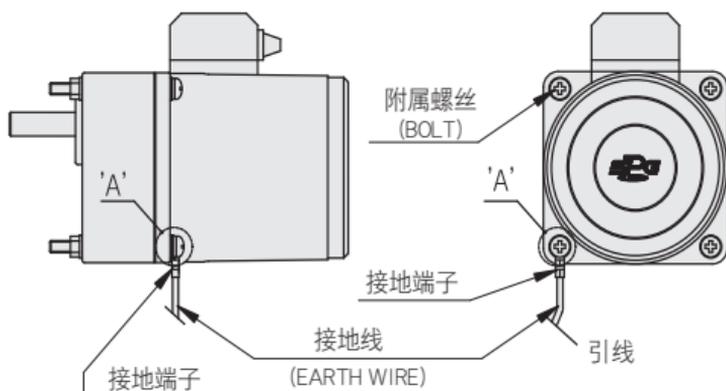

- 连接接地端子时，请在剥离“A”部备件螺钉(BOLT)底部的外层涂漆后进行连接。若在未剥离涂漆的情况下连接接地线，从而无法进行接地(EARTH)。
- 接地线请使用AWG#18(0.75mm<sup>2</sup>)以上的金属线。

一般电机不提供接地线(EARTH WIRE)。如需接地，请另行购买接地线之后再行接地连接。


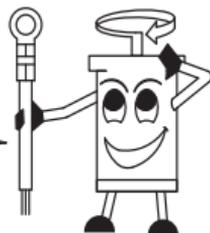


## 6. 接线及运转方法

### 6.1 连接

#### 6.1.1 连接部分的绝缘

- 电机请按“接线图”进行接线。
- 电机引线 and 电源接线部分，电容端子接线部分等所有接线部分应该进行绝缘处理。

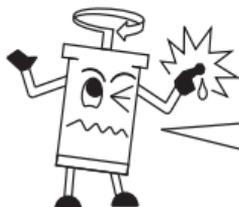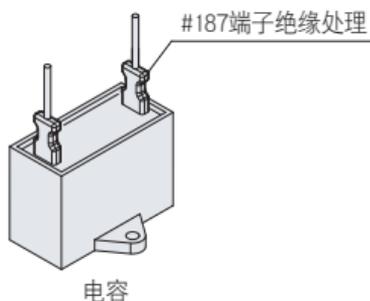


注意) • 所有连接部位的连接及绝缘处理必须切断电源的情况下进行，否则可能会有触电或电机突然启动的危险。  
• 电容器使用完后，需将其放电后再进行作业和保管。

### 6.1.2 端子箱(TERMINAL BOX)结构图

#### (1) TERMINAL BLOCK BOX TYPE (T TYPE)


○ □60 ~ □70

○ □80 ~ □90

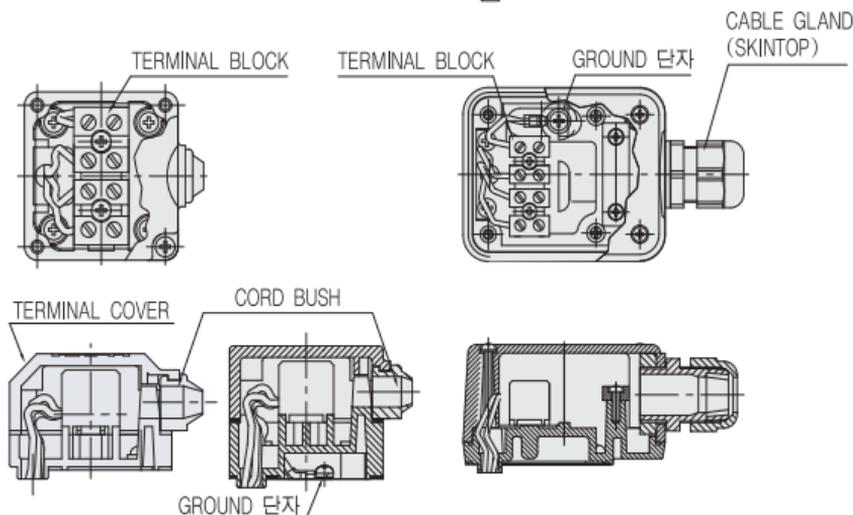


#### (2) PCB TERMINAL BOX TYPE (T1 TYPE)

○ □80 ~ □90

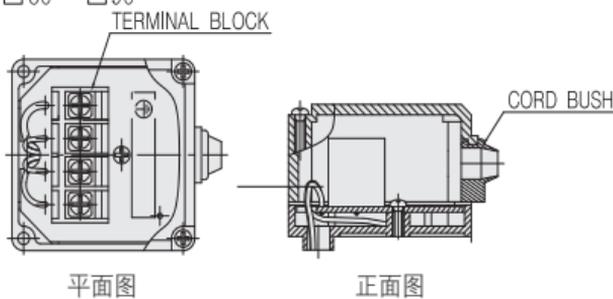

#### (3) CONDUIT TYPE (T2 TYPE)


○ □80 ~ □90

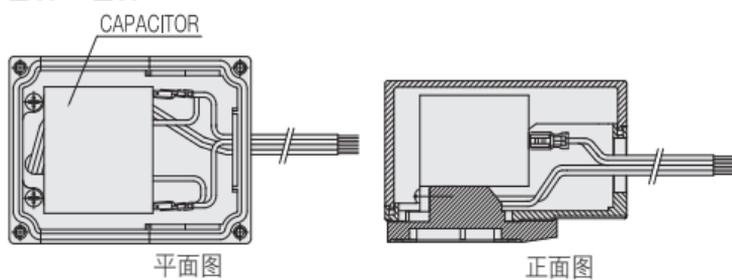


### 6.1.3 接线图

- 旋转方向以朝电机扭矩轴方向看的方向为准。顺时针方向用C.W, 逆时针C.C.W。
- 电路图上的60毫米(外径)3W~70毫米(外径)15W的接地方法请参照前一页。

① 单相4线用电机

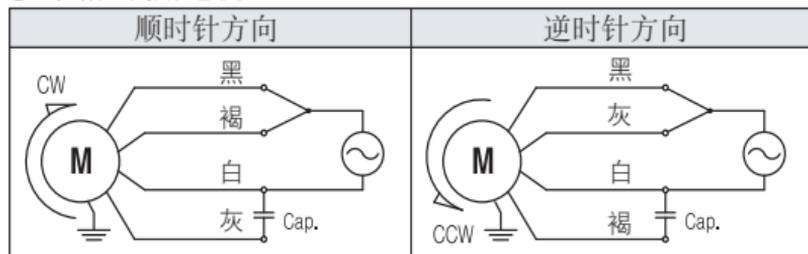

② 单相3线用电机

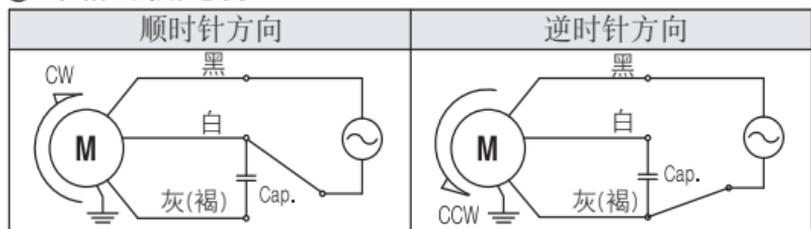


注) T.P.附着显示器的配线方式相同。

\* 什么是Cap.? - 电容的缩写。




③ 三相电机

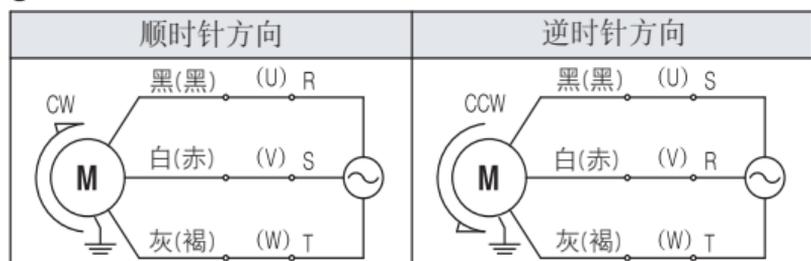

注) ( ) 的颜色是三相440V系列电机的接线图。


- 注意)** 本电机的绝缘级别属于一般电机的E类、获得认证的电机的B类。
- 电机旋转中应该确认电机外壳温度是否超过90℃，旋转的电机会加热线圈，滚珠轴承，缩短马达的使用寿命。
- 电机外壳的温度，能用电机外壳表面固定温度计的方法进行测量。也可以，使用测温脚带或热电偶进行测量。
- 改变单相感应电机的旋转方向，应该在电机完全停止后进行。否则，不能改变旋转方向或需要一定的时间。
  - 单相电机上连接的电容应该在电机启动以后，继续连接在电机上。

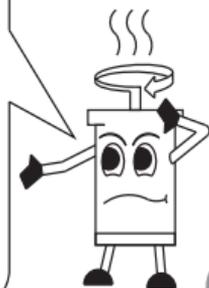


## 6.2 TERMINAL部的组装方法

### 6.2.1 TERMINAL BLOCK BOX TYPE(T TYPE)

◎ □80 ~ □90

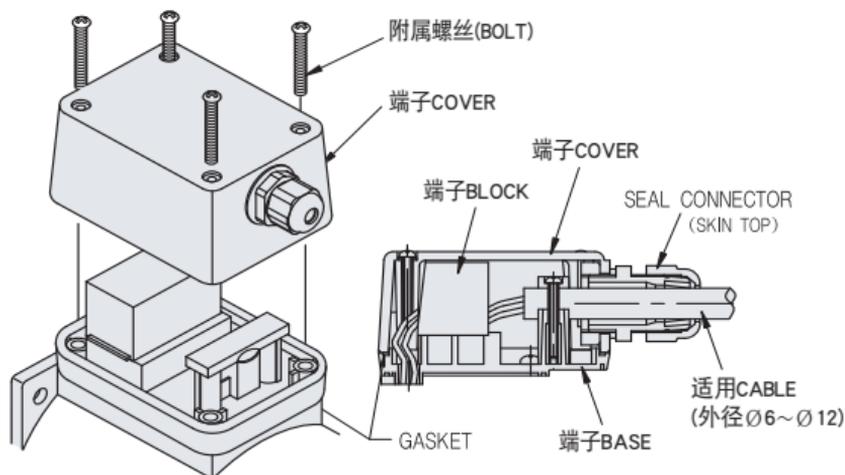


◎ □60 ~ □70

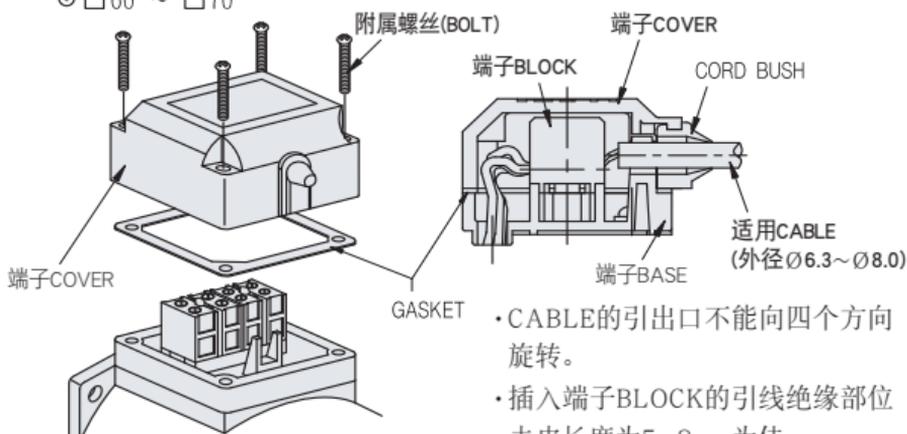

- CABLE的引出口不能向四个方向旋转。
- 插入端子BLOCK的引线绝缘部位去皮长度为5~8mm为佳。

### 6.2.2 TERMINAL BLOCK BOX TYPE(T1 TYPE)


◎ □80 ~ □90

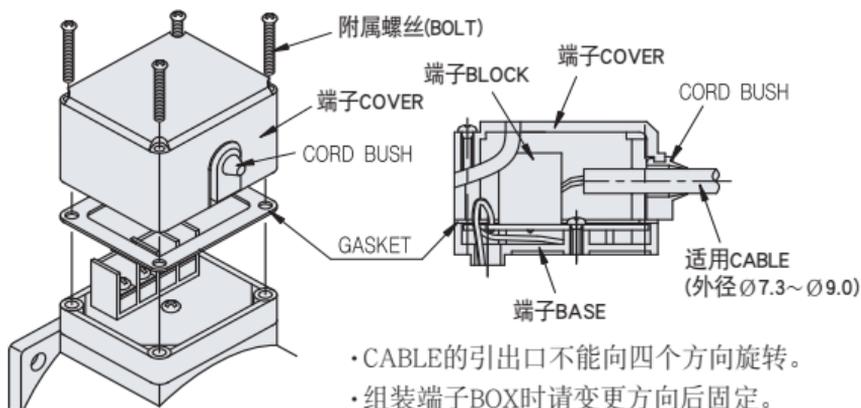

- CABLE的引出口不能向四个方向旋转。
- 组装端子BOX时请变更方向后固定。

• 使用插入端子

—CABLE插入端子台时请使用插入端子。

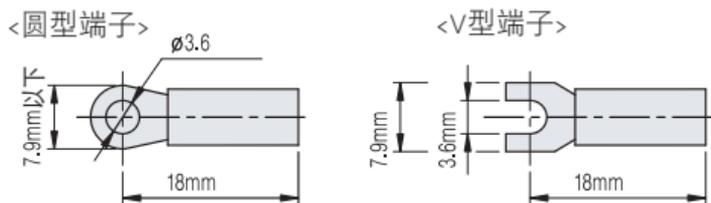

### 6.2.3 组装时注意事项

#### ① 组装端子COVER时推荐转矩TORQUE

MOTOR大小	推荐转矩TORQUE
□ 60 □ 70 mm	0.3N·m(3kgf·cm) ~ 0.6N·m(6kgf·cm)
□ 80 □ 90 mm	0.5N·m(5kgf·cm) ~ 0.8N·m(8kgf·cm)

#### ② 注意事项

- 请使用组装图上标明外径的CABLE。
- 防止端子COVER和端子BASE之间进入杂物。
- 为端子BOX的防水性，请在端子COVER和端子BASE之间使用橡胶GASKET。
- 拧紧时注意要保持均匀的GASKET，还要注意掉落或损伤。

## 7. 关于马达抱死状态下的烧毁保护


### 7.1 烧毁保护

- 本公司的电机在不明原因发热时具有防止马达烧毁的功能。其保护方式有如下2种。

### 7.2 热保护(T.P.)方式

- 达到规定温度时，启动内部热保护装置使电机停止旋转。
- 由于是自动归位型，电机的温度下降以后能够自动重新启动马达。
- 检查作业务必在关掉电源后进行。

热保护装置启动温度：120±5℃或130±5℃

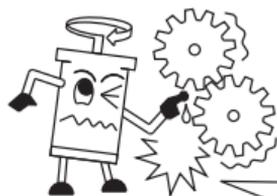

**注意** 启动T.P.时若在不切断电源的情况下进行检测作业，则可能因为电机的突然启动引发事故。因此请务必在切断电源的情况下进行检测作业。


### 7.3 阻抗保护方式

- 发生异常时变成抱死状态，线圈的阻抗增大，阻止电流流入电机，防止电机线圈的烧毁。


## 8. 与选配品的组装

### 8.1 与安装的配件组装


#### 8.1.1 齿轮轴型

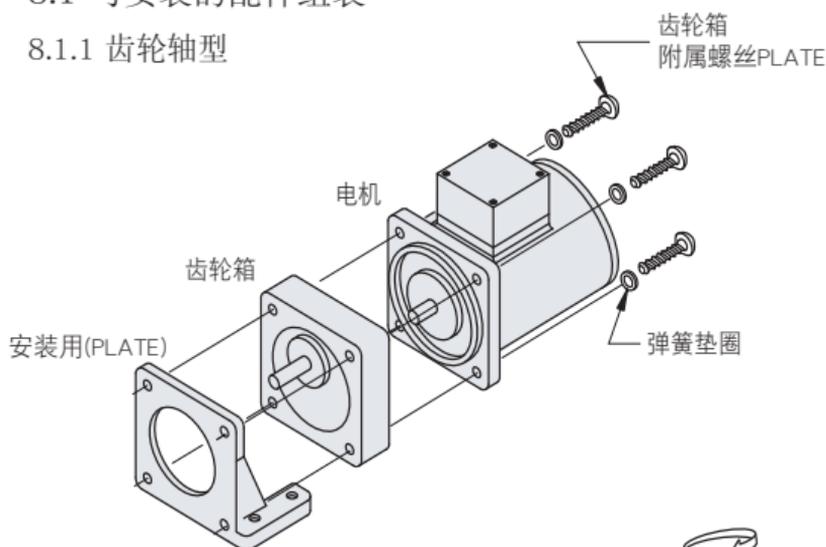

注意) 请注意避免在电机的边缘面和减速器的组装面之间产生缝隙。  
装配时, 请避免电机, 轴部齿轮 (GEAR)和减速器内部的齿轮发生强烈抵触或碰撞。

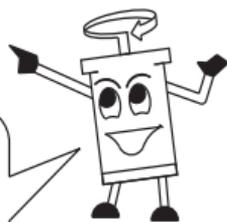

#### 8.1.2 圆轴型

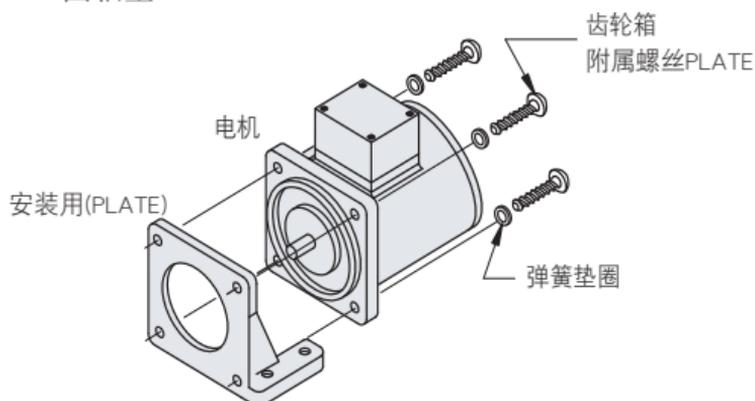

## 9. 非正常启动状态下的检查项目



·电机不能正常启动时，请参考下表进行检查。  
所检查的项目都正常的情况下仍然不能正常启动电机时，请不要自行修理，分解，改造，应该联系营业部或代理店。

现象	确认内容
电机不旋转 或低速旋转	<ul style="list-style-type: none"><li>① 电机是否使用额定电压？</li><li>② 与电源的连接是否正确？</li><li>③ 负荷是否过重？</li><li>④ 使用端子杆或压缩端子进行延长线连接时，应该检查接触是否正常？</li><li>⑤ 附属电容或铭牌上记载容量的电容是否按‘接线图’连接？</li><li>⑥ 电子刹车的引线内是否输入了额定的电压？</li></ul>
电机时转时 不转	<ul style="list-style-type: none"><li>① 与电源的连接是否正确？</li><li>② 使用端子杆或压缩端子进行延长线连接时，应该检查接触是否正常？</li><li>③ 附属电容或铭牌上记载容量的电容是否按‘接线图’连接？</li></ul>
逆方向旋转	<ul style="list-style-type: none"><li>① 接线的方法是否与‘接线图’不同？ 请重新确认‘接线图’。</li><li>② 减速箱的减速比不同，减速箱矩轴的旋转方向发生变化。 请参考减速箱的使用说明书。</li><li>③ 附属电容或铭牌上记载容量的电容是否按‘接线图’连接？</li><li>④ 查看的方向是否有错？ 以电机扭矩轴方面为准，区分顺时针或逆时针。</li></ul>
电机的温度过高 (电机外壳温度 超过100℃)	<ul style="list-style-type: none"><li>① 电机是否使用额定电压？</li><li>② 周围温度是否超时使用范围(±40℃)？</li><li>③ 附属电容或铭牌上记载容量的电容是否按‘接线图’连接？</li></ul>
有异常的声音	<ul style="list-style-type: none"><li>① 电机和减速箱的安装是否正确？ 请参考减速箱的安装说明书。</li><li>② 是否安装了与电机相同齿轮的减速机？</li></ul>

## 10. A/S步骤介绍



SPG对受理的产品不合格内容进行判断，以免费或收费维修方式提供A/S服务，可根据不合格内容更换产品。



### \* 代理店介绍

各地区的代理店可以在SPG官网进行确认([www.spg.co.kr](http://www.spg.co.kr))。

- ◎ 需要产品CAD图纸的顾客，可以进入本公司的官网进行下载。

※ 不通知顾客的情况下，为了改善产品的性能，有可能改变规格及外观。  
具体详细咨询事宜，请联系本公司技术研究所，代理店，营业部。



# SPG Co., Ltd.

<http://www.spg.co.kr>

### ■ 总部

仁川广域市南洞区清陵大路 289番路  
45(古栈洞, 南洞工业园区67B 12L)

TEL: 82-32-820-8271~5

FAX: 82-32-821-0383

# 21C, for world geared motor!

## ISO 9001



## ISO 14001



## UL



## CE



## CCC



## NT



## 세계일류상품인증서



- ⊙ 위의 인증서 중에는 모든 제품에 적용되지 않는 것도 있습니다.
- ⊙ There are some certifications above not relate with all the products.

# USER MANUAL

*21C, for world geared motor!*



- Domestic sales -Direct  
45, Cheongneung-daero, 289beon-gil, Namdong-gu,  
Incheon, Korea (67B 12L, Namdong complex, Gojan-dong)  
☎ TEL: 82-32-820-8271~5  
☎ FAX: 82-32-821-0383
  
- Head office(Overseas sales dept.)  
45, Cheongneung-daero, 289beon-gil, Namdong-gu,  
Incheon, Korea (67B 12L, Namdong complex, Gojan-dong)  
☎ TEL: 82-32-820-8240(8250)  
☎ FAX: 82-32-821-3355



**SPG Co., Ltd.**

<http://www.spg.co.kr>